

# کاربرد پوشش‌های پلیمری و پلاستیک‌های مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی (قسمت دوم)


«THE USE OF POLYMER LINING AND REINFORCED PLASTICS (FRP) AGAINST CORROSION IN CHEMICAL INDUSTRY.»

تألیف: دکتر ایرج رضانیان

## واژه‌های کلیدی:

چسبندگی پوشش‌های پلیمری، آماده سازی سطحی، انرژی آزاد سطحی، پوشش‌های ورقه‌ای، تاول زدگی پوشش، بازسازی و ترمیم پوشش‌های پلیمری

هدف از کاربرد پوشش‌های پلیمری ایجاد یک لایه مقاوم در برابر خورندگی و چسبندن با ساختار پیکربندی بر روی سطح مورد نظر است. در این مقاله بارامترهای مؤثر بر چسبندگی پوشش‌های پلیمری بر روی سطح فولاد، فراابتداخی میهم پوشش دهنده چگونگی تغیر، کنترل کیفیت، بازسازی و ترمیم این پوششها بررسی خواهد شد.

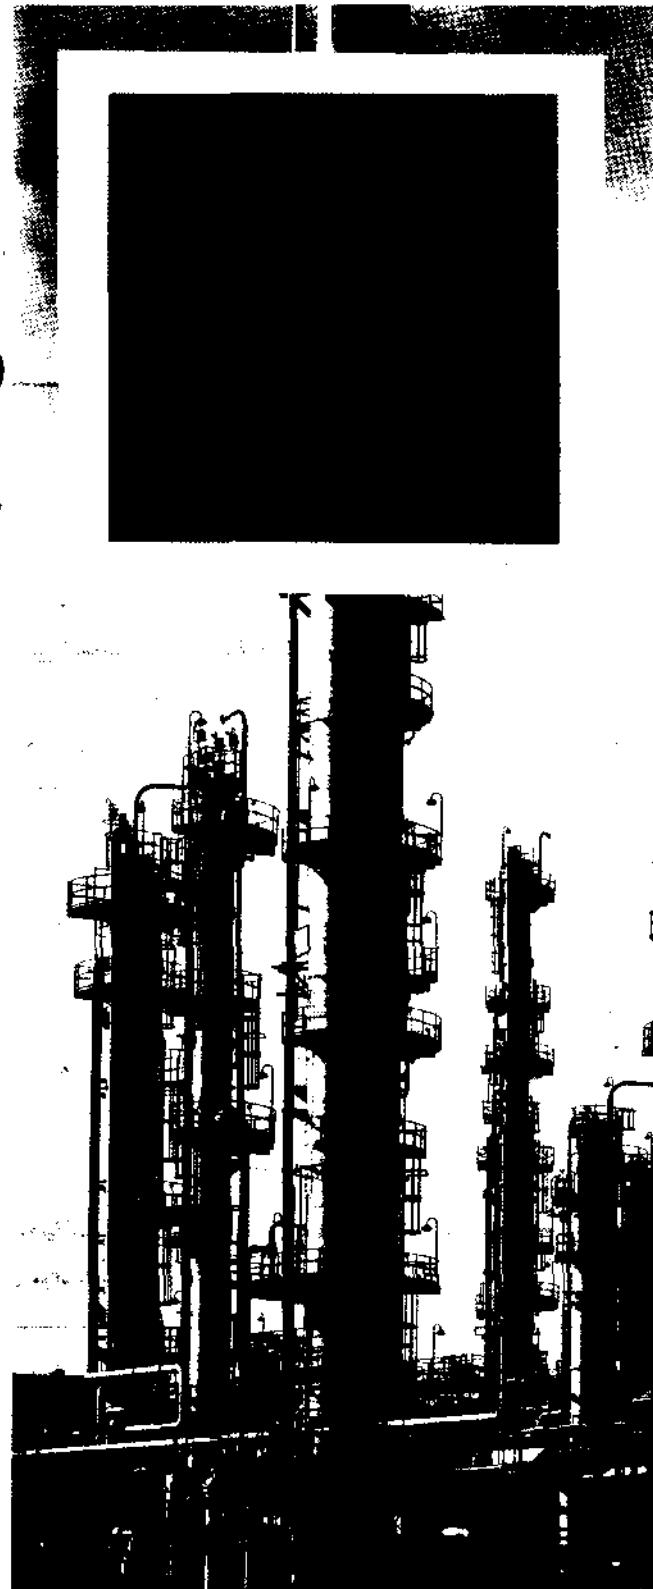

## Key Words:


Polymer lining adhesion, Surface preparation, Surface free energy, Sheet lining, Lining blistering, Polymer lining repair

چسبندگی پوشش‌های پلیمری به فلزات [1]

مهمترین مسئله در کاربرد پوشش‌های پلیمری، چسبندگی آنها به فلز تحت پوشش است. شرط اصلی چسبندگی خوب یک لایه پوششی این است که عملیات آماده سازی سطح فلز به خوبی انجام گیرد و مواد آزاد و مزاحم کاملاً زدوده شوند. شرط دوم، ایجاد پیوندهای قوی بین مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطح فلز است. در بررسی مسائل مربوط به چسبندگی پوشش‌های پلیمری به فلزات باید موارد زیر را در نظر داشت:


هدف از آماده سازی سطح فلز برای پوشش دادن

– اطمینان از یکنواختی و همگنی سطح فلز مطابق شکل (۱)

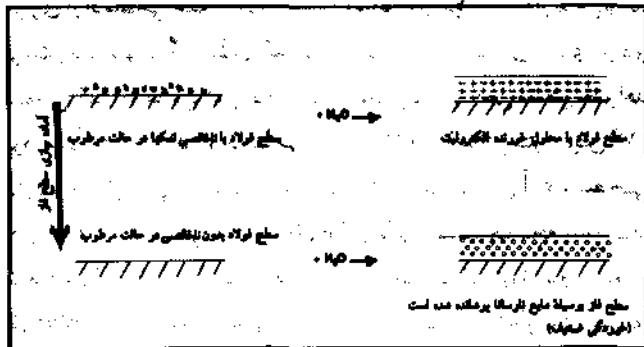


شکل (۱) تأثیر آماده سازی سطحی که باید پوشش داده شود بر روی مواد محلول در آب که باید جدا شوند


– با آماده سازی سطح فلز از چسبندگی لایه پوششی مطمئن خواهیم شد، زیرا بدین ترتیب احتمال ارتباط مراکز فعال سطح فلز با مولکولهای ماده پوششی افزایش خواهد یافت. چسبندگی لایه پوششی با افزایش سطح قابل دسترس برای مولکولهای ماده پوششی مطابق شکل (۴) افزایش می‌یابد. روش‌های عملی برای این منظور، ایجاد ناهمواری سطحی مکانیکی یا شیمیایی است (سباده زدن، دعین هوا و اثر حلالهای شیمیایی).

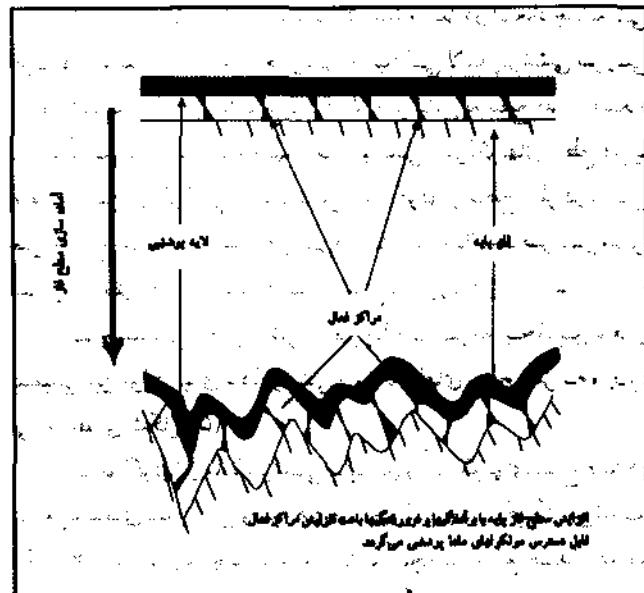

شکل (۲) تأثیر آماده سازی سطحی بر روی افزایش چسبندگی پوشش

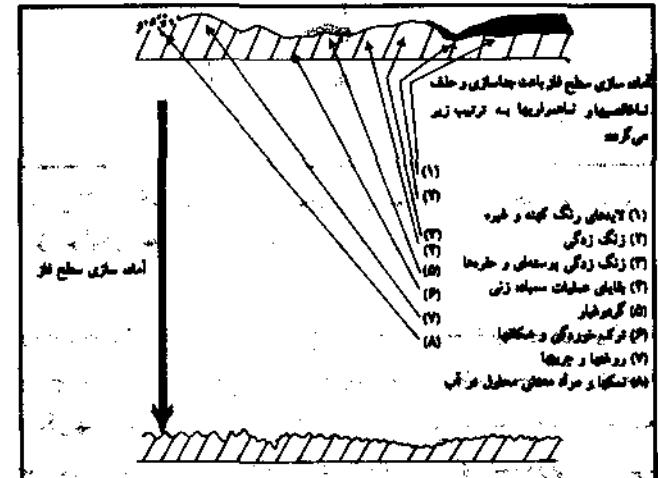

شکل (۳) تأثیر آماده سازی سطحی که باید پوشش داده شود  
– به وجود آوردن مراکز فعال بر روی سطح فلز برای ایجاد ارتباط با مولکولهای ماده پوششی از طریق ایجاد پیوندهای شیمیایی یا نیروهای جاذبه شیمیی – فیزیکی (پیوندهای هیدروژنسی و نیتروهای

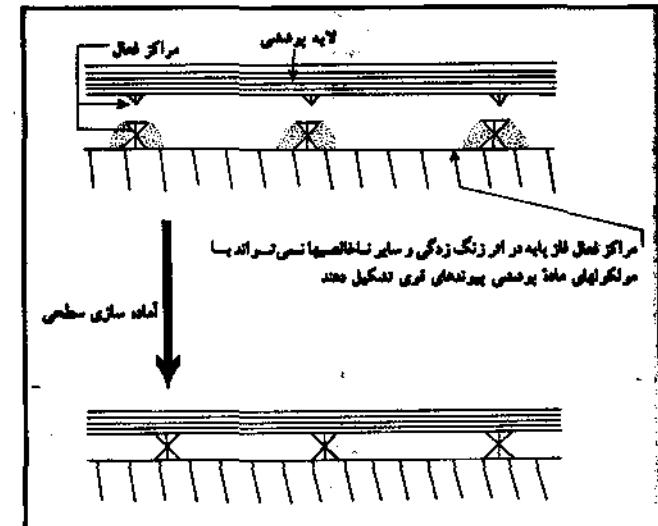

جداسازی قسمتهای زنگ زده سطح فلز باعث ایجاد پیوند بین مراکز فعال سطح فلز و مولکولهای ماده پوششی می‌گردد  
شکل (۴) جداسازی مواد و اجزای ناخواسته از سطحی که باید پوشش داده شود

پوشش دهن سطح فلزات توسط مواد پلیمری

چنانچه گروههای فعال ماده پوشش دهنده به مراکز فعال فلز دسترسی نداشته باشند تمام عملیات آماده سازی سطحی بی فایده خواهد بود. فاصله بین مراکز فعال سطحی فلز و گروههای فعال ماده پوششی باید جیلی کم و در مقایس شمعان اتمی یا مولکولی باشد.

عمولاً ارزی آزاد سطح فلز تمیز شده بالاست، حدود  $cm/grs$   $0.051$  (سانتی متر / دین  $500$ ) و براحتی به وسیله محلول پلیمرها که ارزی آزاد سطحی حدود  $0.02 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $20$ ) دارند می تواند پوشش داده شود. اگر سطحی که باید پوشش داده شود دارای ارزی آزاد و سطحی کمتر از ماده پوشش دهنده باشد عمل پوشش دهنی مشکل خواهد بود. مثلاً تفلون ارزی آزاد سطحی  $0.017 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $17$ ) دارد و پوشش دهنی آن توسط یک ماده پوششی با ارزی آزاد و سطحی  $0.026 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $25$ ) امکان پذیر نیست. چنانچه سطح فلز ناخالصیهای مانند روغنها و چربیها داشته باشد که ارزی آزاد و سطحی کم  $0.02 cm/grs$  (حدود سانتی متر / دین  $20$ ) و تسامیل شدیدی برای پراکنده شدن روی سطح فلز دارند ارزی آزاد آن کاهش می باید و در نتیجه عملیات پوشش دهن سطح فلز مشکل می شود.


به طور خلاصه یک ماده پوشش پلیمری با سطح ارزی آزاد حدود  $0.03 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $30$ ) به راحتی می تواند یک سطح تمیز فلزی با ارزی آزاد سطحی  $0.02 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $20$ ) را پوشاند اما همین ماده پوششی نمی تواند سطح فلز آغشته به مواد روغنی و چربی با سطح ارزی کاهش یافته به حدود  $0.02 cm/grs$  (سانتی متر / دین  $20$ ) را پوشاند.

خصوصیات چسبندگی پوششی پلیمری به فلزات

نا اینجا بحث درباره آماده سازی سطح فلز در ایجاد چسبندگی خوب لایه پوششی بود اکنون چگونگی چسبندگی لایه پوششی بررسی خواهد شد. پیش از این علت چسبندگی لایه پوششی به سطح فلز را ایجاد پیوندهای شیمیایی بین مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطح فلز یا به هم پیوستن مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطح فلز در داخل خلل و فرج موجود در سطح فلز می دانستند. در حال حاضر بر همین اساس دو نظر به زیر پیشنهاد شده است که مورد قبول هستند.


– چسبندگی ماده پوششی به فلز پایه در نتیجه ایجاد پیوندهای شیمیایی بین مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطح فلز به وجود می آید مطابق شکل (۵).

– مولکولهای ماده پوششی پلیمری و مولکولهای سطح فلز در نتیجه پیوندهای هیدروژنی و نیتروهای اندروالس جذب یکدیگر می شوند شکل (۶). این نیروی جاذبه مشابه است با آنچه که مانع جدا شدن در صفحه شیشه ای که در فشار اتمسفر روی یکدیگر قرار گرفته اند می شود. همانطور که انتظار می رود پیوندهای شیمیایی بین مولکولهای ماده

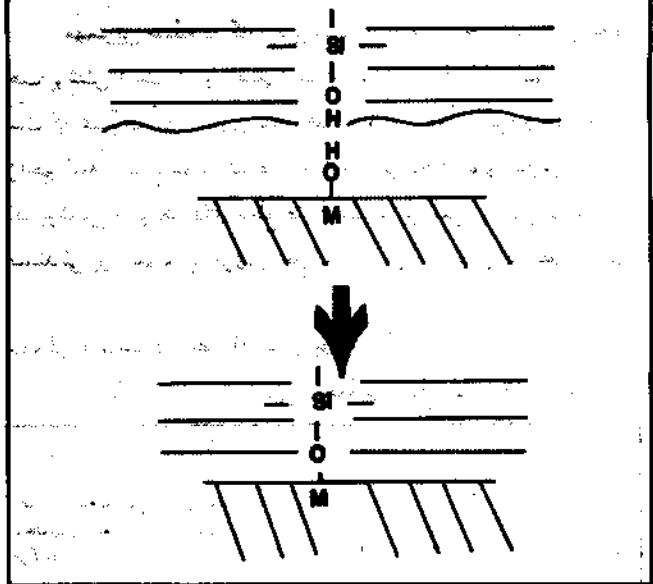

شکل (۵) تشکیل پیوندهای شیمیایی بین مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطحی که باید پوشش داده شود

پوشش پلیمری و مولکولهای سطح فلز باعث چسبندگی بیشتر می شود. این چسبندگی ممکن است در نتیجه ایجاد پیوندهای نسبتاً قوی با مولکولهای پوشش آستری (primer) بر روی سطح فلز به وجود آید. به طور کلی چسبندگی پوشش هایی که در نتیجه پیوندهای هیدروژنی به وجود می آیند مقاومتی کمتر از پیوندهای شیمیایی دارند. مثلاً چسبندگی

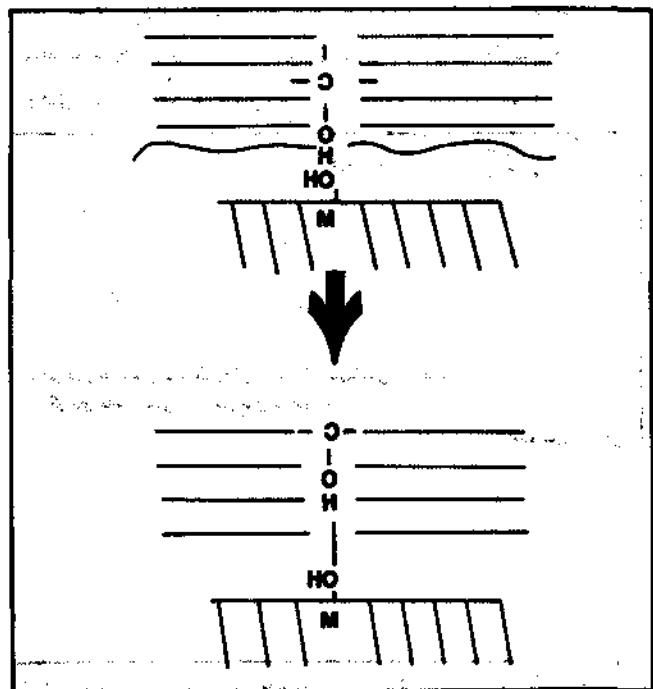


شکل (۶) تشکیل اتصالات هیدروژنی بین مولکولهای ماده پوششی و مولکولهای سطحی که باید پوشش داده شود

ترکیب می‌شود و قدرت چسبندگی خیلی خوبی بدست می‌آید.  
— FRP را می‌توان مستقیماً به فولاد چسبانید ولی اغلب از یک پوشش اولیه روزن اپوکسی برای جلوگیری از زنگ‌زدگی فولاد و افزایش چسبندگی FRP استفاده می‌شود.

— در طول بیست سال گذشته کاربرد صفحات مرکب FRP و یک پلاستیک گرمازم محدوده وسیعی از مقاومت حرارتی و شیمیایی لازم را برای کاربردهای زیادی فراهم کرده است. اغلب استفاده از صفحات مرکب FRP و یک پلاستیک گرمازم معادل یا بهتر از فلزات گرانقیمت شناخته شده است. در طول چند سال گذشته کاربرد صفحات مرکب FRP و پلاستیک‌های گرمازم بدلاً بیشتر توسعه نسبتاً آهسته‌ای داشته است.

— نائنتایپی مصرف کنندگان با این مواد FRP — عدم دسترسی به تکنولوژی و روش چسباندن ورقه‌های به پلاستیک‌های گرمازم.

— دسترسی به تعداد محدودی از تولیدکننده‌ها که در جوش دادن و چسباندن ورقه‌های پلاستیک گرمازم به FRP تجهیز کافی دارند.  
صفحات مرکب FRP و پلاستیک‌های گرمازم مطابق شکل (۷) اکنون برای کاربردهای زیادی در صنایع شیمیایی استفاده می‌شوند.

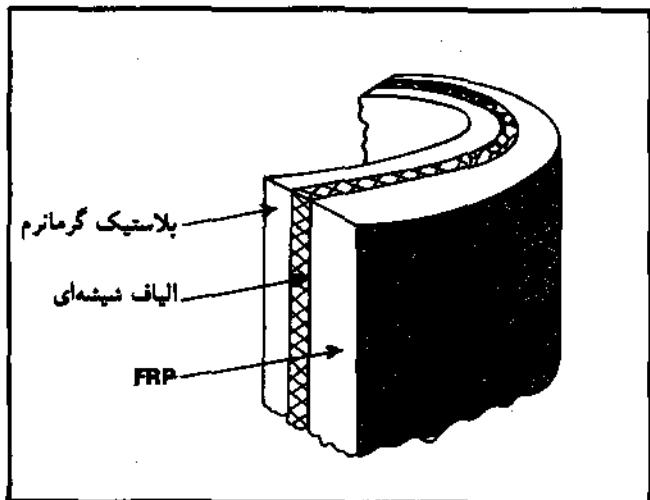

شکل (۷) صفحات FRP با یک پوشش داخلی پلاستیک گرمازم

چگونگی تخریب و از بین رفتن پوشش‌های پلیمری [8]  
پوشش‌های پلیمری دائمی نیستند و تخریب آنها تحت تأثیر محیط خورنده تابع عوامل متعددی است که مهترین آنها عبارتند از: خصوصیات و ترکیب مواد تشکیل دهنده پوشش، عدم آماده‌سازی مناسب سطحی که باید پوشش داده شود، روش بسوسش دهنی، پوشش ناقص سطحی، طراحی نامناسب سطحی که باید پوشش داده شود.  
به طور کلی عملیات بازسازی و ترمیم پوشش‌های پلیمری باید پس از بررسی خصوصیات محیط خورنده و سلیمانی عوامل مؤثر انجام گیرد و اغلب روش استاندارد و واحدی برای این منظور وجود ندارد، لیکن آنچه

بوشش‌های حاصل از روزن اپوکسی به علت پیوندهای شیمیایی بین گروههای قطبی مولکول اپوکسی (یک گروه قطبی OH و دو پیوند اتری) و عامل پخت (curing agent) با مولکولهای سطح فلز است. [1]

دلایل عدم چسبندگی پوشش‌های پلیمری به فلزات علت اصلی عدم چسبندگی پوشش‌های پلیمری به فلزات اختلاف نسبتاً زیاد این باطن حرارتی لایه پوششی و فلز پایه در اثر تغییرات دما و فشارهای ناشی از آن است. مثلاً افزایش دمای حدود ۵۰°C در طول ۲/۴ متر لایه پوششی پلی وینیلیدین فلورید PVDF، باعث می‌شود که این ماده ۱۲ میلی‌متر بیشتر از فولاد و ۱۰ میلی‌متر بیشتر از پلی‌استر تقویت شده با الیاف، FRP، این باطن حرارتی داشته باشد. بنابراین در اثر پوشش فلز یا PVDF با FRP پیوندهای حاصل تحت تنش زیادی قرار خواهد گرفت. این تنشها تحت تأثیر دو پارامتر عده می‌یعنی ضخامت و مدول کشسانی ماده پوششی خواهد بود. هرچه ضخامت پوشش و مدول کشسانی بیشتر باشد تنشها ناشی از حرارت بیشتر خواهد بود. ممکن است پوشش‌های ساختمانی کم مناسب‌تر به نظر بررسند ولی در اکثر موارد حداقل ضخامت مجاز پوشش که بتواند در برایر نفوذ مواد خورنده مقاومت کند مورد نیاز خواهد بود.

در سالهای اخیر از پوشش‌های پلیمری مرکب استفاده شده است. این پوششها شامل یک لایه پوششی نسبتاً ضخیم در تماس مستقیم با محیط خورنده و یک لایه میانی چسبیده به فلز است. این لایه میانی مدول کشسانی کم و قابلیت انعطاف بیشتری دارد و می‌تواند تنش‌های حرارتی را تحمل کند. بعضی از این پوشش‌های پلیمری مرکب عبارت اند از:  
— پوشش‌های مرکب حاصل از یک لایه لاستیک سخت در تماس مستقیم با محیط خورنده و یک لایه چسبیده به سطح فلز در جلوگیری از شکنندگی لاستیک سخت در برایر ترک خوردنی ضمن تغییرات دما بسیار مؤثر بوده‌اند.

— پوشش مرکب PVC سخت متصل به یک لایه PVC نرم که به فولاد چسبانده می‌شود مقاومت خوبی در برایر خوردنی می‌دهد. نرم به صورت خمیری (plastisol) به اندازه کافی نرم است و قابلیت انعطاف لازم برای مقاومت در برایر تنشهای حرارتی را دارد و در ضمن می‌تواند غیر یکتاختیهای سطوح بر جسته را پوشاند. [3]

— ورقه‌های پلی وینیلیدین فلورید PVDF را که قبلاً به یک لایه لاستیک نوپرن چسبانده شده است با استفاده از چسبهای لاستیکی به روش سیمانکاری به فولاد می‌چسبانند. صفحات PVDF باید جوشکاری شوند تا فواصل بین آنها گرفته شود. هرچه این پوشش‌های مرکب اخیراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما امید زیادی به مزایا و گسترش کاربرد آنها وجود دارد.

— پوشش‌های CPVC و PVC را می‌توان مستقیماً به FRP چسباند. زیرا استینر موجود در پلی استر به کار رفته در FRP با CPVC و PVC

مسلم است بازسازی قسمتهای آسیب‌دیده پایه سریع و دقیق انجام گیرد. تجربه نشان داده است که بازسازی قسمتهای آسیب‌دیده پوشش‌های پلیمری خیلی گرانتر از پوشش‌دهی اولیه تمام می‌شود. بنابراین بهترین روش جلوگیری از تخریب بی موقع پوشش‌های پلیمری، انتخاب ماده پوشش مناسب، دقت در عملیات نصب پوشش، بازرسی دقیق کیفیت پوشش در هنگام نصب و کاربرد آن است.

### mekanisem tahrir boushehaye polimery

نفوذ و جذب بخارات و مایعات در پوشش‌های پلیمری باعث از بین رفتن چسبندگی لایه پوششی و تاول زدگی در اثر تجمع مایعات بین لایه پوشش و فلز پایه می‌گردد. تورم لایه پوششی، با ایجاد تشنه و از بین رفتن چسبندگی پوشش به فلز پایه همراه است. نفوذ مواد خورنده در بعضی از پوشش‌های پلیمری مانند پوشش‌های قفلون (PTFE) به‌آسانی انجام می‌گیرد ولی میزان جذب خیلی کم است. به طور کلی میزان نفوذ و جذب مواد خورنده را می‌توان با محاسبه پارامترهای اتحلال‌بندیری و پسرانگی بدست آورد.

مواد شیمیایی و اکسیژن پس از نفوذ در لایه‌های پوششی می‌توانند به فلز پایه حمله کنند و این پدیده در دماهای بالا شدت می‌یابد. نفوذ گازها و بخارات از طریق سوراخهای ریز، خلل و فرج لایه پوششی، حرکت مولکولهای گازی نفوذ کننده در لایه پوششی در اثر فشار اسری [2] و سرانجام جدا شدن پوشش‌های محافظ فلزات به صورت مرحله‌ای به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.

### taowl zedgi


بخار آب و گازهای شیمیایی پس از نفوذ و عبور از لایه پوششی، مواد یونی ماده پوشش دهنده و فلز پایه را در خود حل می‌کنند و یک فشار اسری را به وجود می‌آورند. در اثر غلظت متغیر مواد حل شده در گازها و تجمع ذرات آب بین لایه پوششی و فلز پایه، حالت تاول زدگی پیش می‌آید. استاندارد مر بوط بمشاهدهات بصری تاول زدگی پوششها [3] است. بنابراین مراحل اولیه خورنده‌گی پوشش‌های پلیمری به صورت تاول زدگی لایه پوششی، در اثر نفوذ گازها و بخارات، شروع می‌شود و سپس خورنده‌گی فلز پایه شدت می‌یابد شکل (A) و شکل (9).

### zengazde gki


بعد از مشاهدات اولیه تاول زدگی لایه پوششی و زنگزدگی فلز پایه، مراحل پیشرفت مناطق زنگزده شروع می‌شود و خورنده‌گی فلز پایه ادامه پیدا می‌کند.

جدا شدن لایه پوششی

مرحله بعدی خورنده‌گی شامل جدا شدن لایه پوششی و در معرض

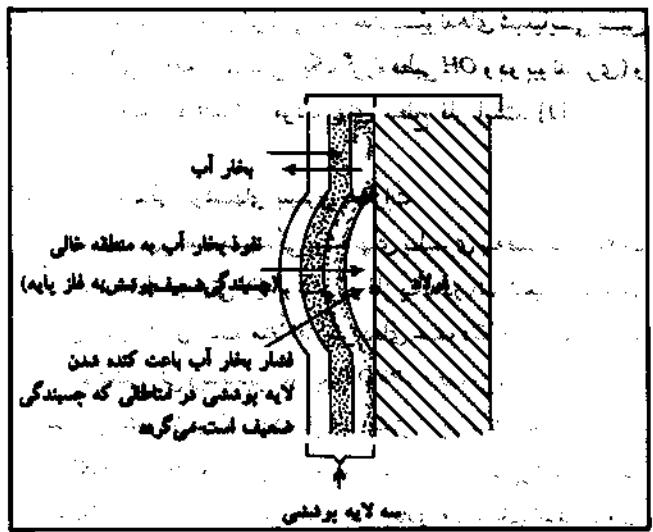

شکل (A) نفوذ بخار آب در ناحیه زیر پوشش با چسبندگی ضعیف به فلز پایه

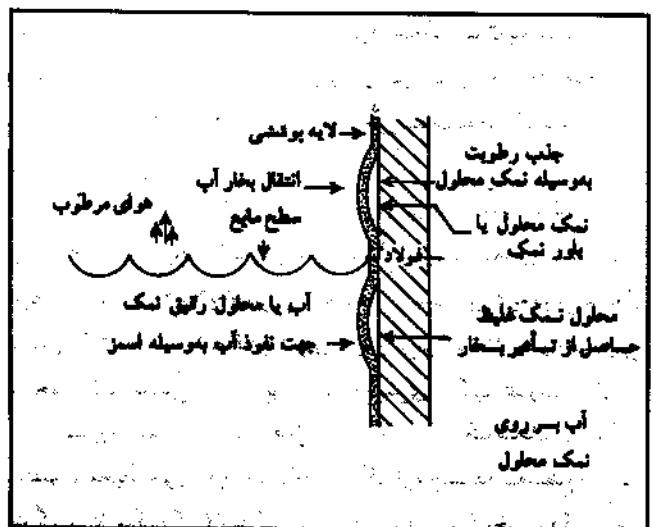

شکل (9) نفوذ آب بر اساس پدیده اسری و اثر آن بر روی لایه پوشش

محیط خورنده قرار گرفتن فلز پایه است شکل (10). بمحض جدا شدن لایه پوششی، خورنده‌گی فلز پایه به طور غیریکتواخت و مستمر ادامه پیدا می‌کند.

سوراخ و پوسته پوسته شدن فلز پایه در اثر خورنده‌گی فلز پایه بمرورش الکتروشیمیایی، زنگزدگی و ایجاد حفره‌ها در سطح فلز پایه بسرعت پیشافت می‌کند.

ازین رفتن سازه‌های فلزی نفوذ و ترکیب شیمیایی بخارات و گازهای خورنده در سطح فلز پایه بدون پوشش، باعث پیشافت سریع خورنده‌گی می‌شود. سوراخهای به وجود آمده به تدریج گسترش می‌یابند و از بین رفتن سازه فلزی به طور فاجعه‌آمیزی اتفاق می‌افتد.

غیرقابل قبول باشد. این مسئله در مورد پوشش‌های تقویت صادق است.

روش‌های بازسازی و ترمیم پوشش‌های پلیمری معمولاً بازسازی و ترمیم پوشش‌های پلیمری کار مشکلی است و ارائه یک روش عمومی غیر عملی است. با وجود این موارد زیر خلاصه‌ای از عملیات ترمیم و بازسازی مناطق آسیب‌دیده پوشش‌های پلیمری است.

- قسمت آسیب دیده پوشش باید با روش مناسب تمیز و آماده عملیات پوشش دهی تجدید گردد و دقیق شود که ضمن این عملیات قسمتهای با پوشش سالم محافظت شود.

- سطحی که باید پوشش داده شود باید سخت و محکم باشد، بنابراین مناطق آسیب دیده فلز پایه را با استفاده از بتون سیمانی یا رزین اپوکسی ترمیم می‌کنند.

- پس از آماده سازی مناطق آسیب‌دیده پوشش ابتدا لایه آستری مناسب و سپس لایه‌های ثانوی زده می‌شوند.

- عملیات پُخت و تکمیل پوشش در قسمتهای آسیب‌دیده باید به طور کامل انجام گیرد و در صورت نیاز از حرارت دادن یا عبور هوای گرم فشاره استفاده شود به طوری که تاخدام کان سخن می‌شود مقاومت برآور پوشش اولیه به دست آید.

- پیشنهادات ویژه در مورد بازسازی و ترمیم بعضی از پوشش‌های پلیمری عبارتند از:

الف — معمولاً پوشش‌های پورتان نیاز به یک لایه آستری اپوکسی جهت چسبندگی مناسب به فلز پایه و پوشش اولیه دارند.


ب — برای پوشش نهایی قطران ذغال سنگ — اپوکسی باید دقت شود که از پوشش آستری پلی آمید — اپوکسی جهت چسبندگی بیشتر استفاده شود، ج — در مورد مواد پوششی که پُخت آنها نیاز به دعاهای نسبتاً بالایی دارد، مانند رزینهای فنولی و اپوکسی — فنولی، عملیات پُخت باید مشابه پوشش اولیه انجام گیرد، در غیر این صورت عملیات بازسازی موفقیت آمیز نخواهد بود.

د — در مورد پوشش‌های ضخیم لاستیکی باید مناطق آسیب‌دیده با تاول زده بریده و برداشته شود و پوشش لاستیکی جدید جایگزین و پُخت شود.

ذ — برای بازسازی لایه‌های پوششی ورقه‌ای پلاستیکهای گرما نرم (معمولًاً پلی وینیل‌لیک) مناطق آسیب‌دیده به شکل مریع بریده و برداشته می‌شوند و آن گاه یک مریع مشابه از پوشش جدید را پس از آماده سازی سطحی با استفاده از چسب مناسب در جای خالی می‌چسبانند. محل اتصال بین پوشش قدیم و جدید را با یک نوار پلاستیک گرمان نرم در اثر حرارت جوش می‌دهند.

ر — بازسازی پوشش‌های حاوی الیاف شیشه معمولاً مشکل است و قسمت آسیب دیده به صورت شکافهای مکانیکی مشاهده می‌گردد، در این گونه موارد معمولاً جایگزینی الیاف شیشه مشکل است.

ز — تعمیر پوشش‌های رزین اپوکسی با پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه

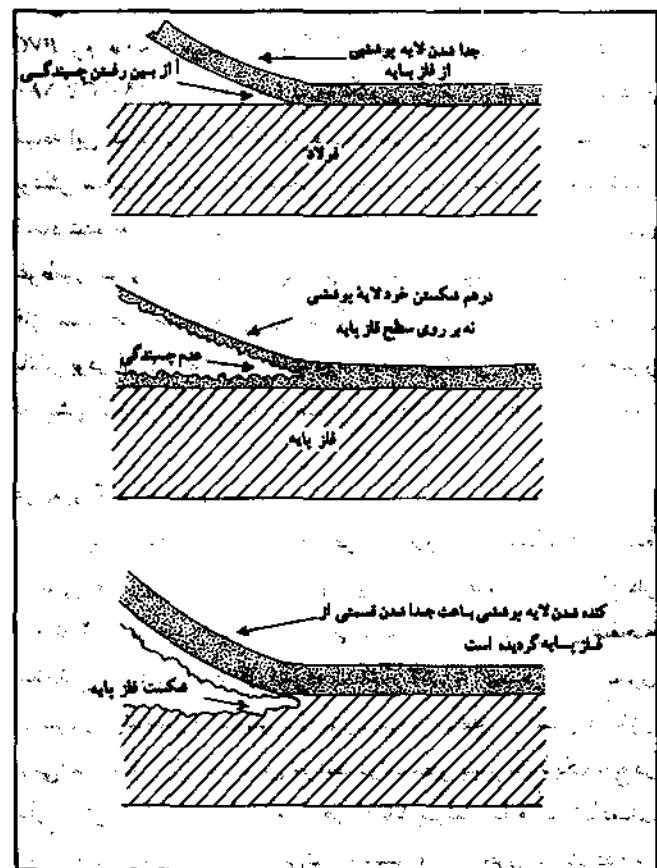

شکل (۱۰) از بین رفتن چسبندگی لایه پوششی به فلز پایه

به طور کلی نفوذ مایعات و گازها در پوشش‌های پلیمری بستگی به سه پارامتر زیر دارد:

- الف — افزایش دما
- ب — کاهش نسبی دما
- ج — ضخامت پوشش

تغییرات دما اثرات قابل توجهی بر سرعت نفوذ گازها و مایعات در پوشش‌های پلیمری دارد، به هر حال رابطه میزان نفوذ گازها و مایعات با ضخامت پوشش‌های پلیمری به ترتیب زیر است:

کاهش نفوذ گازها و مایعات در پوشش‌های پلیمری متناسب است با ضخامت لایه پوششی به توان دو.

معمولًاً در کاربرد پوشش‌های پلیمری این رابطه در نظر گرفته می‌شود لیکن مشکلات ناشی از کاربرد پوشش‌های ضخیم پلیمری از:

الف — پوشش‌های ضخیم پلیمری تنش‌های حرارتی بر روی پیووندهای حاصل از چسبندگی ماده پوششی و فلز پایه را افزایش می‌دهند.

ب — شکل‌بندیری پوشش‌های ضخیم مشکل است.

ج — جوش کاری ورقه‌ای فولادی با پوشش ضخیم مشکل است.

د — هزینه پوشش‌های پلیمری بستگی به ضخامت آنها دارد و مسکن است افزایش قیمت برای پوشش‌های با ضخامت بسیار از نظر اقتصادی


رامی زنده و پس از گرم کردن آن در کوره  $180^{\circ}\text{C}$  تا  $180^{\circ}\text{C}$  در داخل مخزن PVC نرم غوطه‌مور می‌سازند. آن گاه آنها را به آرامی بیرون آورده و در  $180^{\circ}\text{C}$  تا  $190^{\circ}\text{C}$  تا  $10$  تا  $25$  دقیقه نگاه می‌دارند تا پوشش ذوب شود. در نتیجه این عملیات PVC در ماده نرم کننده حل می‌شود و پس از سرد شدن، پوشش سخت با خاصیت لاستیکی به وجود می‌آید. خصامت لایه پوششی ایجاد شده به این ترتیب حدود  $1/0$  تا  $3$  میلی‌متر خواهد بود. در فرایندهای غوطه‌مور سازی خصامت ماده پوششی تابع شرایط پیش گرم کردن سطح فلز است. خصامت لایه پوششی بستگی به مقدار گرمای سطح فلز و میزان بالاتر بودن آن از نقطه ذوب یا زله‌ای شدن ماده پوششی دارد. عوامل مؤثر در پیش گرم کردن فلز پایه با مسائل طراحی آن ارتباط مستقیم دارد.

### غوطه‌مور کردن در پستر سیال

این فرایند یک روش مخصوص غوطه‌مور کردن است که در آن ماده پوششی به صورت پودر به کار می‌رود. پودر پلیمر به صورت ذرات با قطر  $2/0$  تا  $3/0$  میلی‌متر وارد یک مخزن می‌شود که در قسمت پائین آن صفحه متخلخلی وجود دارد و هوای فشرده با فشار  $2$  تا  $8$  اتمسفر وارد مخزن می‌شود و درنتیجه پودر پلیمر به صورت ذرات معلق در فضای معلق در درمی‌آید (شکل ۱۱). تحت این شرایط ذرات معلق پلیمر مانند یک مایع در حال جوش خواهد بود. جسم مورد نظر که باید پوشش داده شود تا مسامی بالاتر از دمای ذوب پلیمر گرم می‌شود و سپس وارد مخزن می‌گردد و در

نتیجه سطح آن به طور کامل پوشش پیدا می‌کند.

خصامت پوشش حاصل بستگی به ظرفیت حرارتی جسم و مدت غوطه‌مور شدن دارد که معمولاً  $3$  تا  $20$  ثانیه است. خصامت پوشش به دست آمده با این روش حدود  $1/0$  تا  $1/5$  میلی‌متر است.

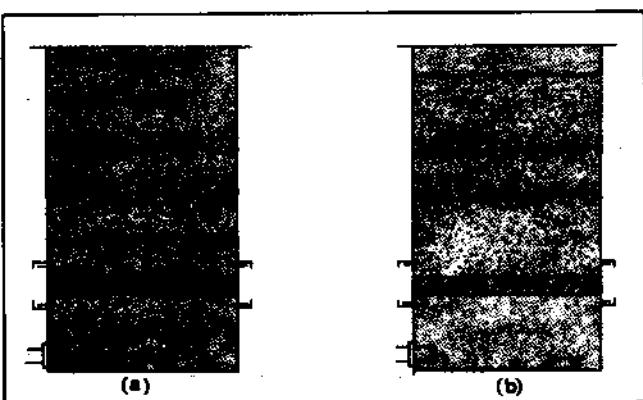

شکل (۱۱) مخزن پستر سیال. ارتفاع پودر پلیمری قبل (a) و بعد (b) از سیال شدن.

### افشاندن

کاربرد عمده روش افشارین برای رنگهای سایر اشیاء. ایجاد لایه‌های پوششی نیز از این روش استفاده می‌شود.

رامی توان با استفاده از ضخامت الیاف شیشه، الیاف شیشه بافته شده به صورت پارچه و ترکیب رزین و کاتالیزور اولیه انجام داد. به طور خلاصه توضیحات فوق فقط می‌تواند به عنوان یک راهنمای در بازسازی پوششها به کار رود. به هر حال در نگهداری و مراقبت از پوشش‌های پلیمری رعایت نکات زیر ضروری است.

بررسی و انتخاب مواد پوششی مناسب، بازرگانی کیفیت پوشش، مشاهدات و کنترل شرایط محیط، تعیین میزان خرامی پوشش که نیاز به بازسازی دارد.

### فرایندهای پوشش دهنده فلزات با مواد پلیمری

امروزه از مواد متعدد پلیمری با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت برای پوشش فلزات استفاده می‌شود. هدف اصلی از پوشش دهنده فلزات ایجاد یک لایه مقاوم، یکواخت و چسبنده با خصامت یکسان بر روی فلز باشد. معمولاً خصامت این پوششها  $1/0$  تا  $1/5$  میلی‌متر است. انتخاب و کاربرد روش مناسب پوشش دهنده بستگی به خصوصیات ماده پوششی دارد. جدول (۱) درصد هزینه‌های سه نوع پوشش مختلف را نشان می‌دهد. در هر مه مورد به طور متوسط  $42$  درصد از کل هزینه‌های پوشش دهنده مربوط به آماده‌سازی سطحی می‌شود،  $36$  درصد آن مربوط به هزینه‌های کارگری و  $20$  درصد باقیمانده هزینه مواد پوششی است. در اکثر موارد سعی می‌شود که مناسبترین ماده پوششی انتخاب شود.

جدول (۱) هزینه‌های آماده‌سازی سطحی، کارگری و مواد پوششی برای سه نوع پوشش مختلف

هزینه‌های آماده‌سازی سطحی	کارگری	مواد پوششی برای سه نوع پوشش	هزینه‌های پوشش دهنده فلزات با مواد پلیمری
هزینه‌های آماده‌سازی سطحی			هزینه‌های آماده‌سازی سطحی
هزینه‌های کارگری			هزینه‌های کارگری
هزینه مواد پوشش پلیمری			هزینه مواد پوشش پلیمری

فرایندهای مهم پوشش دهنده با مواد پلیمری عبارت‌اند از:

غوطه‌موری روش نسبتاً ساده‌ای است برای پوشش دهنده فلزات و سایر اشیاء. تجهیزات مورد نیاز عبارت‌اند از وسائل تمیز و آماده‌سازی فلز، کوره مجهز به کنترل دما، مخزن PVC نرم (پلاستیسول) که شامل حدود چهل درصد ماده نرم کننده و سایر مواد افزودنی است (پُر کننده، پایدار کننده و مواد رنگی)، اندازه ذرات PVC حدود  $1/0$  تا  $1/5$  میکرون است. اشیای را که باید پوشش داده شوند ابتدا آماده و تمیز می‌کنند. سپس پوشش آستری

جدول (۲) اطلاعات مربوط به پوشش‌های حاصل به روش غوطه‌منور  
کردن در بسته سهل را آنچه می‌هدد. کاربردهای عمدۀ این روش بوش  
دهی برای قطعات پلپ‌ها، هم‌زناها و شیرآلات است.<sup>[۵]</sup>

جدول (۲)

عملیات پوشش سهل (۲)	عملیات پوشش غوطه‌منور (۱)						
جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش	جهت پوشش
مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش	مکانیزم پوشش
فریز	فریز	فریز	فریز	فریز	فریز	فریز	فریز
جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده
پوشش	پوشش	پوشش	پوشش	پوشش	پوشش	پوشش	پوشش
سازگاری	سازگاری	سازگاری	سازگاری	سازگاری	سازگاری	سازگاری	سازگاری
قطر	قطر	قطر	قطر	قطر	قطر	قطر	قطر
زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش	زمان پوشش
جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده	جوده

مواد تسریع کننده و لکاش عملیات پخت یک تا چند ساعت طول می‌کشد. ضخامت پوششهای حاصل از این روش در هر نوبت ۰/۵ تا ۰/۲۵ میلی‌متر است که می‌توان پس از حدود چهار ساعت پوشش دهنده را انجام داد و در نهایت ضخامت ۰/۸ تا ۰/۱۵ میلی‌متر را به دست آورد. معمولاً برای جسبندگی بهتر از یک لایه پوشش آستری استفاده می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان فولاد، اغلب فلزات غیر فولاد، بتن و حتی چوب خشک را پوشش داد.

۵ - پوشش دهنده ورقه‌ای، پس از آماده‌سازی سطحی که باید پوشش داده شود، صفحات پلاستیک گرم‌انرم به ضخامت ۲ تا ۴ میلی‌متر را مطابق شکل موردنظر بریده و سپس به وسیله چسب مناسب به سطح فلز پایه چسبانده می‌شود. اتصالات بین این صفحات به روش جوش کاری یا چسباندن انجام می‌گیرد.

برای تشخیص درز و شکافهای احتمالی اتصالات از آزمایش‌های الکتریکی در ولتاژ‌های ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ولت استفاده می‌شود. در این روش معمولاً از صفحات PVC نرم، پلی‌اترها کلردار، لاستیک‌های نوپرن، بوتیل، پلی‌ایزوپوتبیلن، پلی‌اتیلن کلروسولفون دارشده (هایپلون) و لاستیک‌های نیتریل برای پوشش فلزات استفاده می‌شود.

با پیشرفت و تکامل روش‌های شکل دهنده حرارتی، ورق و صفحات پلاستیک‌های گرم‌انرم را می‌توان به صورت اشکال پیچیده و موردنیاز برای پوششهایی با کیفیت یکنواخت تولید کرد. به این ترتیب به طور مؤثر و قابل ملاحظه‌ای از جوش دادن بهمراه که مستلزم هزینه زیاد کارگری و ایجاد مرماز احتمالی نشت مایعات است جلوگیری می‌شود. با استفاده از روش شکل دهنده حرارتی می‌توان در پوشش مخازن را که کلوچه مانتدو برآمدگی و انعنه دارند به راحتی تولید کرد که در غیر اینصورت باید آنها را اطمیز مرافق برش، جاگذاری و جوش دادن تهیه نمود. به هر حال در تولید پوششهای پلاستیک گرم‌انرم جوش دادن ورقه‌ها اجتناب نایذر است و حتی قطعات حاصل از شکل دهنده حرارتی را برای به هم پیوستن باید جوش داد. برای اطمینان از عملیات جوشکاری افراد جوشکار با تجربه، دستگاههای جوشکاری مناسب، بازرسی دقیق محل های جوش داده شده و آزمایش‌های لازم برای اطمینان از استحکام و کیفیت جوشکاری ضروری است.<sup>[6]</sup>

جوشکاری پلاستیک‌های گرم‌انرم برای کاربردهای پوششی با استفاده از روش‌های زیر انجام می‌گیرد جدول (۳).

(۱) جوشکاری لب به لب - در این روش صفحات پلاستیک گرم‌انرم را که باید جوش داده شوند به شکل مربع بریده و به وسیله یک صفحه داغ فلزی آن را حرارت می‌دهند و سپس به یکدیگر فشرده و جوش می‌دهند.

(۲) جوشکاری به وسیله هوای گرم - در این روش حرارت لازم برای جوشکاری از یک دمنه گاز گرم تأمین می‌گردد. یک لوله یا سوری از پلاستیک گرم‌انرم با فشار وارد قسمت جوشکاری می‌شود و به این

۱ - PVC نرم، لایه پوشش اولیه حاصل به روش افشناندن به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر می‌تواند در دمای ۲۵°C بعد از دو ساعت خشک شود. پوششهایی به ضخامت یک میلی‌متر و بیشتر را می‌توان در نتیجه ایجاد لایمهای پوششی مستوالی و رعایت زمان لازم برای خشک شدن هر لایه بدست آورد. در این روش استیجی به گرم کردن شیء برای پوشش دهنده نیست، بنابراین می‌توان برای پوشش دهنده بتن و فلزات از آن استفاده کرد.


۲ - پنتون (پلی اتر کلردار) پراکنده شده در آب یا محلول آلی را می‌توان با روش افشناندن بر روی فلزات نشاند. پوششهایی با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و بیشتر را می‌توان در دمای ۲۰°C تا ۲۶°C با این روش به دست آورد.

این پوششها برای قسمتهای مختلف سانتریفیوز، شیرآلات، صفحات صافی و غیره به کار میروند.

۳ - روش افشناندن شعله‌ای، در روش افشناندن شعله‌ای معمولاً خطر اکسایش و تغیر ماده پلیمری وجود دارد. این روش اغلب برای پوشش دهنده اشیاء نسبتاً بزرگ به کار می‌رود. در این روش ابتدا اشیایی که باید پوشش داده شوند به وسیله شعله اکسیژن - استیلن حرارت می‌بینند. سپس افشناندن شعله‌ای پلاستیک گرم‌انرم و سرانجام حرارت دادن به وسیله شعله برای ذوب پلاستیک گرم‌انرم منجر به تشکیل یک پوشش یکنواخت می‌گردد.

۴ - عملیات پوشش دهنده با استفاده از برس و غلطک (coating by brush and roller)، این روش معمولاً برای لاستیک سترنیک نوپرن در یک حلال آرومایتیک (مانند *toluol*) انجام می‌گیرد. با افزایش

ترتیب یک اتصال دراز نوب به وجود می‌آید شکل (۱۲) .

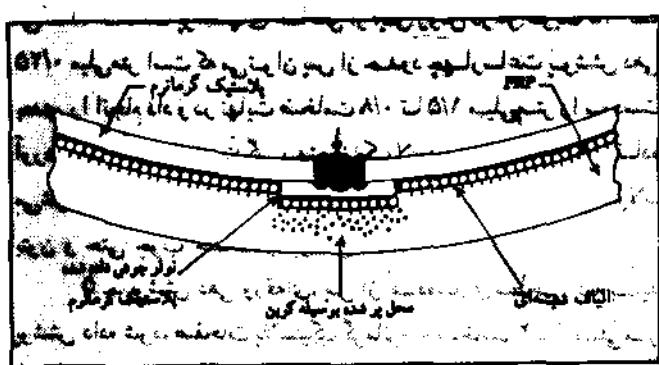


شکل (۱۲) جوشکاری به روش گاز گرم برای تولید صفحات الاف شیشه -

پلاستیک گرمازم در تجهیزات حاصل از FRP

(۳) جوشکاری به روش اکسیژن - در این روش یک لوله پلاستیک گرمازم اکسیژن داده شده حرارت داده می‌شود و به محلی که باید دو صفحه پلاستیک گرمازم به هم متصل شوند وارد گردید.

برای تعیین مقاومت محلل جوش داده شده بین صفحات پلاستیک گرمازم در کاربردهای پوششی از آزمایش استاندارد ASTMD638 استفاده می‌شود و با مقاومت صفحه مشابهی که جوشکاری نشده مقایسه می‌گردد. این نسبت را ضریب جوشکاری می‌نامند. در بیشتر موارد ضریب جوشکاری پلاستیکهای گرمازم ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است به استثنای CPVC که این ضریب ۵۰ تا ۷۰ درصد است. جوشکاری CPVC به روش مذاب خیلی مشکل است و این مسئله در انتخاب ماده مناسب برای پوشش دهن و جوشکاری باید در نظر گرفته شود.

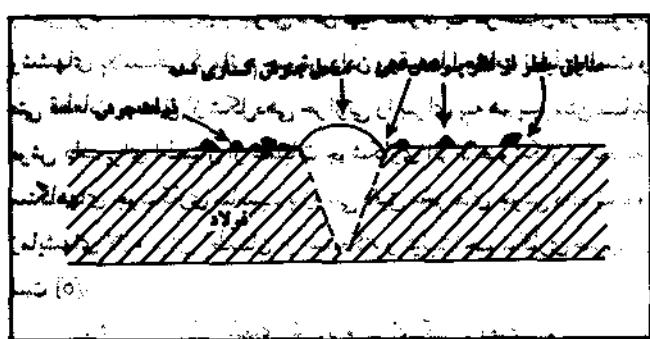

شکل (۱۳) نمایش یک محل جوش کاری شده با ذرات پاشیده شده جوش

جوشکاری به روش گاز گرم برای FEP و PVDF (پلیمر فلوئور اتیلن) مشکلتر از پلاستیکهای گرمازم با نقطه ذوب نسبتاً پائین مانند PVC یا پلی پروپیلن است. به حال افراد جوشکار آموخته دیده باید دارای مهارت لازم باشند. کیفیت جوشکاری باید با ارزیابی متناسب مشخص شود.


درزها و شکافهای موجود در محلهای جوش داده شده یک دلیل

عمومی برای مقاوم نبودن و ضعف پوششها پلاستیکی گرمازم است. جوشکاری به روش اکسیژن نسبتاً جدید و امیدوارکننده است. این روش شامل اکسیژن دادن طول مشخصی از لوله پلاستیک گرمازم است که به طرف محلی که باید جوش داده شود هدایت و حرارت داده می‌شود و یک جوش خوب و یکتواخت را به وجود می‌آورد.

آزمایشها مربوط به تعیین کیفیت پوششها پلیمری امروزه از روشها مختلف برای ارزیابی کیفیت و چسبندگی پوششها پلیمری بر روی سطوح فلزی استفاده می‌شود. نمونهای از این آزمایشها عبارتند از:

### آزمایش ایجاد جرقه الکتریکی


با استفاده از دستگاههای ایجاد جرقه الکتریکی در ولتاژهای نسبتاً بالا ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ می‌توان میزان ترک خوردگی، تخلخل، انصالات ضعیف محلهای جوش داده شده پوششها پلیمری را تشخیص داد شکل (۱۴). استفاده از ولتاژهای بالا در این آزمایشها مستلزم دقت زیادی است چون امکان سوختگی پوشش در ضمن تشخیص نقص وجود دارد. معمولاً در آزمایشها جرقه الکتریکی به یک رسانای الکتریسیته در قسمت پشت پوشش نیاز داریم. سازهای فلزی مراکز رسانش الکتریکی خوبی را برای آزمایش جرقه الکتریکی به وجود می‌آورند. در FRP قسمت پشت محلهای جوش داده شده یا قسمتهای دیگری را که مورد آزمایش جرقه الکتریکی قرار می‌گیرند از یک پوشش دوده کربن-رزن، نوارهای مسی یا آلمینیومی به عنوان رسانش الکتریسیته استفاده می‌شود.

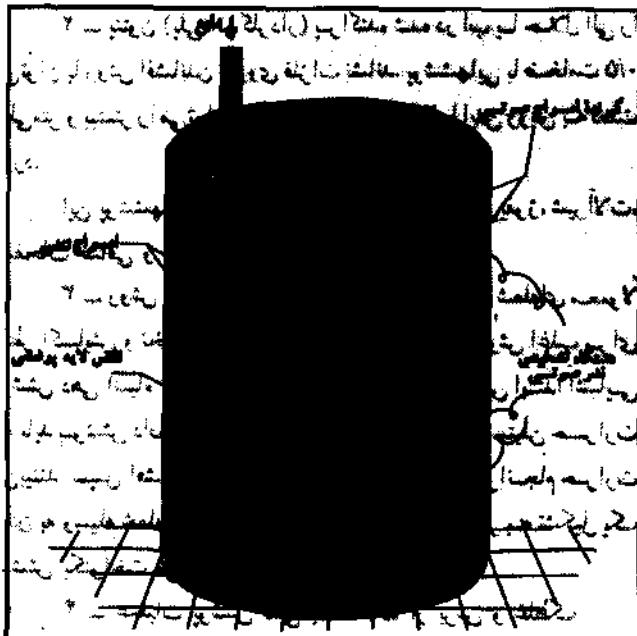

شکل (۱۴) آزمایش نشر صوتی در مورد یک محزن FRP

ردیف	نام روشهای جوشکاری	مزایا	معایب
۱	جوش کاری به روش نسبه (Buttwelding)	۱) جوش قوی و محکم با کیفیت خیلی خوب بدست می‌آید مقاومت جوش $90^{\circ}$ در صد به اضافه در صد پارامتر $\ast$ جوش است.	۱) احتیاج به تنظیم بدوزیله مستگاهه دارد فقط برای جوشکاری مستقیم یا دایره‌ای به کار می‌رود نیاز به دقت در آشناه سازی هنگل اتصال دارد.
۲	جوش کاری به روش گاز کم (Gas welding)	۲) جوش کاری به روش گاز کم به صورت گردان و متعرک استفاده می‌شود نکلهای پیچیده مهندسی را می‌توان جوشکاری کرد.	نیاز به جوشکار ماهر دارد نقاط جوشکاری خیلی قوی نیستند مقاومت جوشکاری $50\%$ درصد بد اضلاع در صد ضرب جوشکاری است.
۳	جوشکاری به روش اکسیژن (Oxygen welding)	۳) جوشکاری سریع است حرارت کمی مسحوره نیز ایجاد نمی‌شود عملیات جوشکاری کمی مسحوره نیز ایجاد نمی‌شود.	احتیاج به تجهیزات مخصوص جوشکاری دارد جوشکاری اندکی پیچیده مشکل است.

\* پارامتر جوشکاری عبارت است از مقاومت کششی در امتداد محل جوشکاری بخش هر مقاومت کششی صفحه بدون جوش

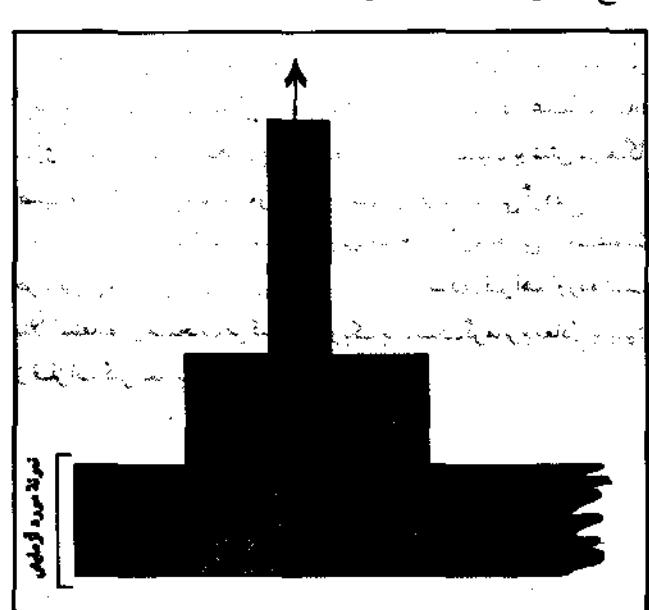

شکل (۱۵) آزمایش اندازه گیری چسبندگی پوشش‌های پلیمری

- رعایت موارد زیر در دقت انجام این آزمایش ضروری است:
- سطح پوشش قبل از آزمایش باید کاملاً تمیز باشد.
- در چگونگی اعمال نیرو باید دقت شود چون در غیر اینصورت رخنهایی در چسب اپوکسی ایجاد می‌گردد و نتایج غیر دقیق به دست می‌آید.

آزمایش نشر صوتی  
آزمایش غیر تخریبی نشر صوتی برای تشخیص ترکهای در حال توسعه در دیواره تجهیزات به کار می‌رود در این آزمایش صدای امواج انتشار یافته از ترکها به وسیله تعدادی گیرنده واقع بر روی دیواره ظرف به دستگاه تشخیص و شناسایی انتقال می‌یابد. با انجام آزمایش‌های نشر صوتی می‌توان میزان رشد و توسعه و ورقه شدن تجهیزات FRP را تشخیص داد [۴]. تعیین نفاذیت مربوط به چسبندگی لایه پوششی به وسیله آزمایش نشر صوتی جدید است و احتیاج به تحقیقات بیشتر برای تکمیل آزمایش و به دست آوردن نتایج قابل قبول و دقیق دارد.

آزمایش چسبندگی پوشش‌های پلیمری [۲]  
یکی از خصوصیات مهم پوشش‌ها چسبندگی آنها به سطح مورد نظر برای طول عمر مفید است. از آزمایش‌های کیفی مستعدی مانند تعیین مقاومت در برابر خراشیدگی، خمیدگی و غیره برای این منظور استفاده شده است. اطلاعات کمی درباره کیفیت چسبندگی پوشش‌های امنی تو ان با استفاده از روش ASTMD4541 به دست آورده در این روش نیروی لازم برای جدا کردن پوشش از سطح فلز به وسیله یک دستگاه سیار مطابق شکل (۱۵) اندازه گیری می‌شود. این آزمایش نتایج قابل اطمینان و دقیق در مورد میزان چسبندگی پوششها می‌دهد. در این آزمایش ارتباط قسمت اعمال تیز به سطح پوشش به وسیله صفحه چسبندگی (چسب اپوکسی) انجام می‌گیرد. با اعمال نیروی کششی و افزایش تدریجی آن سرانجام پوشش از سطح مورد نظر جدا می‌شود. مقاومت چسبندگی پوشش به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- [3] Kidd, J. A., "The Use of Dual Laminates in the Chemical Industry", In the "Managing Corrosion With Plastics", IV, NACE, Houston (1979)
- [4] "Recommended Practice for Acoustic Emission Testing of Fibre Glass Reinforced Resins (FRP), Tanks and Vessels", Soc. of the Plastics Ind., New York (1983)
- [5] Verney Evans, Plastics as Corrosion Resistant Materials, Pergamon Press (1966)
- [6] Niesse John, E., Innovations in Organic linings, Chem. Eng. Progress Journal, June (1986)
- [7] Snogren, Richard C., Hand Book of Surface Preparation, Palmerton Publishing Co., (1974)
- [8] Munger, C. G., "Understanding Protective Coating Failures, Part I", Plant Eng., Journal April 15 (1976)
- [9] Azimi, A., "Thermoplastic Coating, Iranian Journal of Polymer Sci and Tech. Vol 1, No 1, Nov (1988).

— زمان لازم برای آزمایش می تواند مطابق دستور العمل ASTM باشد میزان تنش باید کمتر از ۱۰ اتمسفر در ثانیه باشد و ماکسیمم نیرو باید در کمتر از ۱۰۰ ثانیه اعمال شود.

— پارامترهای عمدۀ در دقّت عمل این آزمایش عبارت‌اند از:



انتخاب چسب مناسب، سازگاری چسب با پوشش، درنظر گرفتن زمان لازم برای پخت و تکمیل چسب، انتخاب دمای آزمایش مناسب با خصوصیات و شرایط پوشش.

### نتیجه گیری

کاربرد پوشش‌های پلیمری در صنایع شیمیایی به منظور ایجاد یک لایه یکتواخت، چسبنده و مقاوم در برایر عوامل خورنده گسترش و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. امروزه با استفاده از مواد متعدد پلیمری و فرایندهای جدید پوشش دهی امکانات بیشتری برای محافظت فولاد در برایر خورنده‌گی فراهم گردیده. در این مقاله جگونگی تشکیل پیوندهای مولکولی بین ماده پوششی و سطح فلز، عوامل مؤثر در چسبندگی لایه پوششی بررسی گردیده و علت اصلی عدم چسبندگی پوشش‌های پلیمری به فلزات اختلاف نسبتاً زیاد انسباط حرارتی لایه پوششی و فلز پایه در نتیجه تغییرات دما می‌باشد.

عمولاً سعی می‌شود مناسب‌ترین ماده پوشش پلیمری برای کاربرد مورد نظر با ضخامت ۰/۵ تا ۱۰ میلی‌متر انتخاب شود. مهمترین عوامل مؤثر در افزایش طول عمر مفید پوشش‌های پلیمری و جلوگیری از تخریب بی‌موقع آنها شامل چسبندگی ماده پوشش پلیمری، دقّت در عملیات آساده سازی سطح فلز، فرایندهای پوشش دهی، بازرسی کیفیت پوشش در هنگام نصب و کاربرد، ترمیم و تعویض پوشش‌های فرسوده می‌گردد.

کاربرد صفحات مرکب پلیمری محدوده وسیعی از مقاومت حرارتی و شیمیایی لازم را برای کاربردهای زیادی فراهم آورده است. مثلاً استفاده از صفحات مرکب FRP و یک پلاستیک گرمانرم معادل یا بهتر از فلزات گران‌قیمت شناخته شده است.

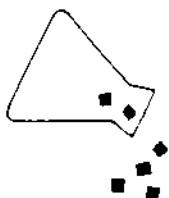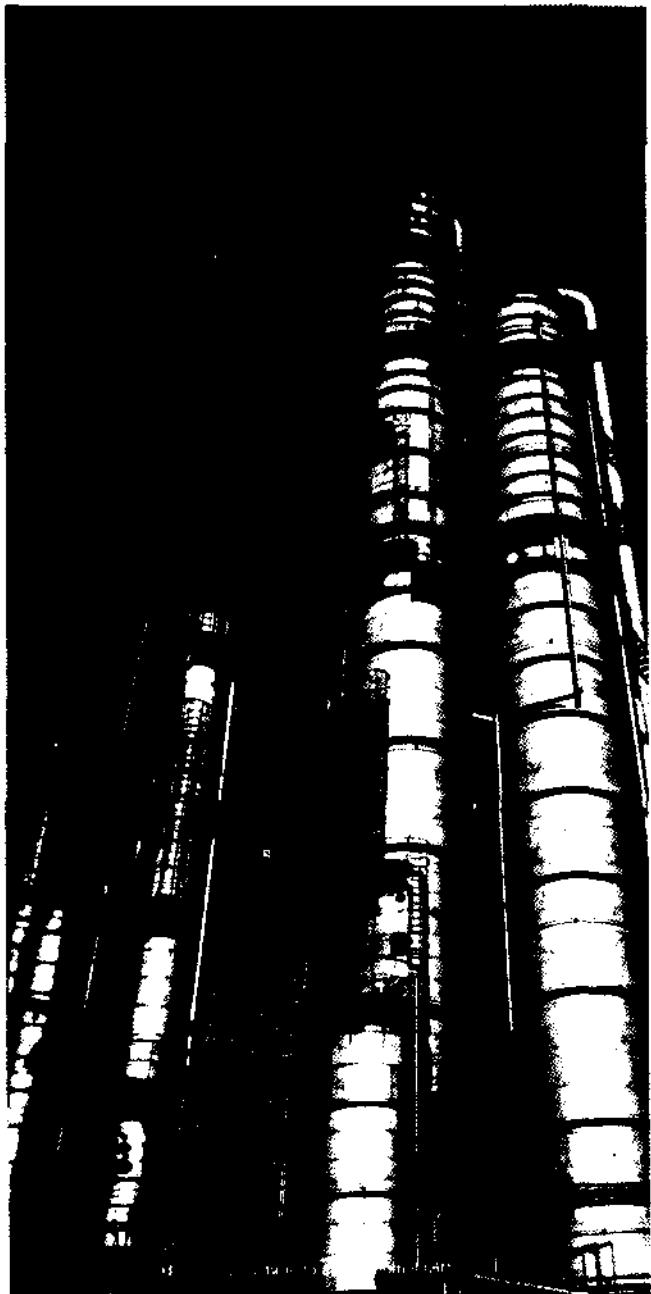

- [1] Hare, Clive H., "Surface Preparation and Adhesion", Protective Coating and Lining Journal, May (1989). .
- [2] Soltani E. C., Semirco Corp., "Quantitative Adhesion Testing of Coatings on Pipe Line", Protective Coating and Lining Journal, May (1989)