

و جود عیوب در کامپوزیتها

۲- عیوبی که به هنگام بخت و پلیر شدن بوجود می آیند که مهمترین آنها عبارتند از: ایجاد فضاهای خالی در داخل رزین، توزیع غیر یکنواخت رزین، ناهمواریهای سطحی، نفوذ عناصر زاید در فضاهای خالی ایجاد شده یا منفذها، ضعیف شدن خاصیت چسبندگی میان لایه‌های آشته به رزین و سرانجام شکستن الاف.

علاوه بر موارد فوق عیهایی که در فلزات سنتی وجود دارند نیز در مواد کامپوزیت به مراتب حادتر جلوه می‌کنند؛ مثلاً ترک خورده‌گی که باعث شکستگی می‌شود. در این مقاله از بررسی این نوع عیهای صرف‌نظر می‌کیم، زیرا به تنهایی زینه و سیعی را در بر می‌گیرد و به بررسی عیهایی مربوط به دو دسته اول می‌پردازم.

از طبقه بندی فوق آشکار است که دو مورد ۱ و ۲ در فلزات سنتی وجود ندارند و در نتیجه از امتیازات مثبت کامپوزیتها می‌کاهند. با این حال، این بدان معنی نیست که کاربرد کامپوزیت بجای فلز انتخابی نامطلوب است زیرا کارایی و فوایدی که این مواد از خود نشان می‌دهند به هیچ وجه قابل مقایسه با فلزات سنتی نیست. به همین دلیل است که پژوهش در زینه شناسایی عیها و چگونگی رفع آنها بطور همزمان با بکارگیری کامپوزیت ایجاد صورت می‌گیرد.

حال به طور جداگانه مسائل مربوط به هر دسته و راههای شناسایی و رفع عیهای مربوطه مورد بحث قرار می‌گیرند.

چهارهای حاوی آب و هوا

همان طوری که قبلاً در سلسله مقالاتی تحت عنوان «کامپوزیتها» در همین مجله به چاپ رسیده است، روش‌های مختلفی برای تولید یک ساختار کامپوزیتی وجود دارند. از مهمترین آنها روش‌های لایه‌سازی، رشته پیچی، اکستروژن و پولتروزن می‌باشند که در آنها امواج مراحل بخت و پلیر شدن صورت می‌گیرد. از آنجاییکه در کامپوزیتها پلیری، ماتریس از رزین تشکیل شده

The Presence of Defects in Composites

تألیف: مهندس حمید صباحی

واژه‌های کلیدی:

عبد. حب. روش‌های مخبر، روش‌های غیر مخبر، کامپوزیتها

گذشته از اینستی که کاربرد کامپوزیتها دارد، اما عیهای مختلفی در آنها وجود دارند که موجب بروز مسائل بسیار همیشگار هستند. برای ارزیابی عیهای موجود در کامپوزیتها، می‌توان آنها را بدوسته تقسیم کرد. در اولین گروه، عیهایی وجود دارند که در طول فرایند تولید تشکیل می‌شوند و برای کنترل آنهاه حل‌های محدودی وجود دارد. به عنوان مثال، حیاها از مهمترین عیهای در این گروه می‌باشند. آنها به علت هوای محصور شده در میان الاف پادلایل دیگر و وجود می‌آیند. وجود معاپب در عمق رزین (ماتریس) اثر منفی بر خواص رزین پخت شده دارد اما این گروه قوی، می‌توان از عیهایی نام برده که در طول به کار گیری کامپوزیت ایجاد شوند.

در این مقاله، یک بررسی مقدماتی از عیهای نحوه شناسایی آنها را نهاده می‌شود.

مقدمه

با توجه به بحث‌هایی که در مورد مواد کامپوزیت چه از نظر تکنولوژی ساخت و چه از نظر کاربردی صورت گرفته است، مفید بنظر می‌رسد که عیهای و نقصهای این مواد نیز بررسی شود. اگرچه فواید این مواد براحتی بر این تنگناها می‌چربد ولی در حد خود از اهمیت فراوانی برخوردار است.


به طور کلی عیهای و نقصهای کامپوزیتها چه در سطح تولید و چه در سطح کاربردی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- مشکلات مربوط به تجهیزات و دستگاههای بخت و پلیر شدن، ایجاد یک محیط ویژه برای انجام فازهای مختلف فرایند که نهایتاً به کنترل دما و رطوبت منتهی می‌شوند،

Key Words:

Defect, Void, Destructive Methods, Non-destructive Methods, Composites

در صدر طوبت نسبی در حدود ۵۰٪ باقی بماند قطر نهایی حباب افزایش محسوسی نفوذ داشت. بنابراین، نتیجه فوق را می‌توان به عنوان یک امر مهم در کنترل رطوبت تلقی کرد.

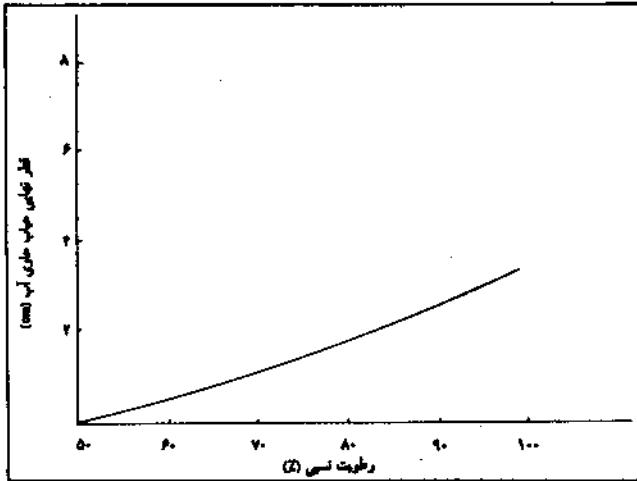

شکل - ۱: اثر رطوبت نسبی بر قطر نهایی حباب حاوی آب در رزین [1].

گذشته از رطوبت نسبی، یکی از روش‌های جلوگیری از افزایش قطر حباب حاوی آب کنترل فشار در رزین است. در یک ورقه کامپوزیتی، برای جلوگیری از پتانسیل رشد حباب در هر دمایی، مقدار فشار باید در

رابطه زیر صدق کند:

$$(3) \quad P \geq 4.962 \times 10^{-4} \exp\left(\frac{-4892}{T}\right) \quad (RH)_0$$

در رابطه فوق، $(RH)_0$ رطوبت نسبی اولیه در داخل رزین، T مقدار دمای در طول چرخه بخت (K°) و P فشار داخل رزین است. (در ارتباط با مقدار P ، با تقریبی مطلوب، آن را می‌توان فشار تحمیل شده در طول چرخه بخت فرض کرد.) رابطه (۳) برای حباب حاوی آب خالص و برای هر نوع سیستم الیاف آگشته به رزین صادق است؛ از این رابطه می‌توان نتیجه گرفت که هرچه فشار داخل رزین بیشتر باشد، پتانسیل رشد حباب کاهش می‌یابد. البته در افزایش فشار محدودیتهای وجود دارد و این افزایش به مقدار فشار تحمیل شده در طول چرخه بخت بستگی دارد و عدم کنترل فشار سرانجام در فراورده کامپوزیتی تنشهای پس ماند ایجاد می‌کند که به این ترتیب کیفیت فراورده مطلوب نخواهد بود [۱, ۲, ۸].

تفاوت عده حباب‌های آب و هوای از نظر کیفیت کامپوزیت در نحوه تشکیل آنهاست، زیرا همان طوری که در قبل ذکر کردیم حباب‌های حاوی آب عمدهاً به خاطر کنترل نامطلوب رطوبت ایجاد می‌شوند، در حالی که حباب‌های هوای می‌توانند به راههای مختلف در داخل رزین تشکیل شوند که به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.

دو علت مهم تشکیل حباب‌های هوای عبارت‌اند از: عدم یکتاختی توزیع رزین و وجود الیاف شکسته در لایه‌های آگشته به رزین. برای درک این عللها کافی است روش‌های مورد استفاده در تولید یک قطعه کامپوزیتی

است و دمای پخت رزینها چه از نوع گرماسخت و چه از نوع گرماتزم به طور معمول بین ۱۱۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد می‌باشد، بنابراین تجهیزات و دستگاههای که به کار گرفته می‌شوند باید دارای یک پایداری حرارتی مطلوب باشند و گذشته از آن هیچ گونه چسبندگی میان فراورده و دستگاه ایجاد نشود. به طور مثال، در روش رشته پیچی، الیاف آگشته به رزین به روی یک مندل استوانه‌ای می‌پیچند و در این حالت با اعمال گرمایش فاز بخت و پلیر شدن را پشت‌سر می‌گذارند. در نتیجه اگر رزین به کار گرفته در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد پخت و پلیر شود، سیستم مندل باید توانایی تحمل چنین گرمایی را داشته باشد. از پیشرفت‌های روش‌های تولید کامپوزیت برداشت می‌شود که دستگاههای سیستم روابط نیز باید از مواد کامپوزیت ساخته شوند تا بین ترتیب مشکلی از نظر پایداری گرمایی و مکانیکی وجود نداشته باشد. این انتخاب منجر به افزایش هزینه کل فرایندهای تولید می‌شود و در نهایت افزایش قیمت فراورده را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا کنترل شرایط محیط بهویژه دما و رطوبت از دیگر مسائل مهم است که باید در نظر گرفته شود، چون فازهای مختلف فرایند تولید به آنها حساس‌اند. رطوبت، بهویژه می‌تواند اثر سیار مهیج در کیفیت نهایی فراورده داشته باشد، زیرا باعث تشکیل حباب‌های از بخار و هوای در داخل رزین می‌شود که در نهایت مرغوبیت فراورده را زیر سوال خواهد برد [۱].

غلظت آب در رزین، در شرایط تعادل، بار رطوبت نسبی (%) رابطه زیر را دارد.

$$(4) \quad C_w = a \left(\frac{RH}{100} \right)^b$$

که در آن C_w غلظت آب، RH رطوبت نسبی، a و b ضرایب ثابتی هستند که به نوع ماده‌ای که در آن حباب تشکیل می‌شود بستگی دارد. در مورد رزین گرماسخت مقادیر این ضرایب برابر است با:

$$a = 0.018, \quad b = 1$$


در نتیجه رابطه (۴) به صورت زیر خواهد بود:

$$(5) \quad C_w = 0.018 \left(\frac{RH}{100} \right)$$

رابطه فوق نشان می‌دهد که با افزایش در صدر رطوبت نسبی در رزین، غلظت آب در حباب افزایش می‌یابد. این رابطه را می‌توان در غالب افزایش قطر حباب حاوی آب با افزایش غلظت C_w نیز توجیه و آن را در نموداری ترسیم کرد. منحنی (شکل - ۱) که مربوط به یک رزین گرماسخت از نوع اپوکسی است، وجود این رابطه را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه قطر نهایی حباب حاوی آب با افزایش در صدر رطوبت نسبی افزایش می‌یابد.

نکته قابل توجه این است که با تشکیل حباب، اثرات رطوبت به مراتب حادتر می‌شود و در نهایت منجر به رشد هرچه سریعتر حباب می‌گردد. از طرف دیگر با توجه به منحنی شکل - ۱ معلوم می‌شود که اگر

در اینجا نکه قابل توجه این است که زمان تحمیل فشار نقصن مهی را ایفا می کند. اعمال فشار باید زمانی صورت گیرد که رزین حالت ژل آبینی دارد، زیرا اگر رزین در حالت جامد باشد، اعمال فشار موجب بروز تنشهای مکانیکی خواهد شد. همان طور که اشاره شد علت دیگر ایجاد حبابهای هوار در رزین شکستگی الیاف است. شکستگی الیاف هم در حين آرایش یافتن الیاف در رزین روی می دهد و هم هنگامی که فرایندهای نهایی تولید کامپوزیت اجرا می گردد. شکستگی الیاف علاوه بر اینکه موجبات افت مقاومت در مقابل انواع تنشهای افزایش می سازد باعث ایجاد فضاهای خالی در داخل رزین می شود. در شکل - ۴ حبابهای موجود در یک کامپوزیت به وسیله یک میکروسکوپ الکترونی شناسایی شده اند. در این شکل قسمتهای روشن نمایانگر این حبابها می باشند.

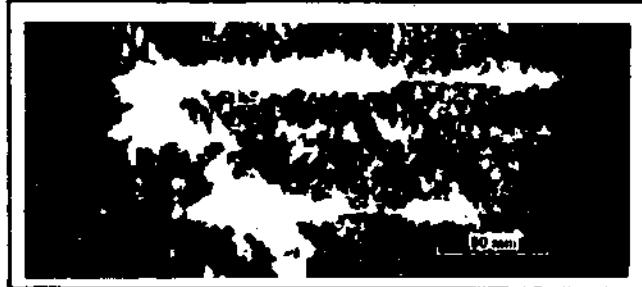

شکل - ۴: وجود حباب در کامپوزیت با رزین از نوع اپوکسی، نقاط روشن نمایانگر این حبابها می باشند [۷].

بطور کلی خطر وجود حباب در کامپوزیت افت مقاومت در مقابل انواع تنشهایست؛ اگر در یک ساختار درصد بالای حباب وجود داشته باشد ترک خوردگی (fracture) در داخل رزین ایجاد و تشدید می شود و این امر در نهایت موجب شکستن قطعه کامپوزیتی خواهد شد. در هر حال درصد حباب در کامپوزیت بین ۱٪ تا بیش از ۵٪ متغیر است. تجربه نشان می دهد که اگر این درصد در یک قطعه کامپوزیت حدود ۳٪ باشد، اثر چشمگیری در کیفیت نهایی آن نخواهد داشت [۱].


در انتهای این قسمت از بحث، به معرفی در روش ساده برای محاسبه درصد حبابهای موجود در یک کامپوزیت اکتفا می کنیم؛
الف) در این روش اگر بخواهیم علاوه بر حجم حبابها، جرم مخصوص نظری کامپوزیت را نیز محاسبه کنیم، فرمول زیر را بکار می بینیم:

$$V = 100 \times (T_a - M_d) / T_a \quad (۲)$$

که در آن V درصد حجمی حبابها، T_a جرم مخصوص نظری کامپوزیت و M_d جرم مخصوص اندازه گیری شده کامپوزیت است. در اینجا جرم مخصوص نظری را می توان از فرمول زیر محاسبه کرد:


$$T_a = 100 / (R/D + r/d) \quad (۵)$$

را بررسی کنیم. به عنوان مثال در روش لایه گذاری (Layup) هنگامی که لایه های آغشته به رزین روی هم قرار می گیرند معمولاً حاوی درصدی از رزین زایدی می باشند که با تحمیل فشار در چرخه پخت از میان لایه ها خارج می شوند، بدینه است که تنها با یک کنترل دقیق و مقدار معینی فشار تحمیلی می توان امیدوار بود که در پایان فرایند پخت توزیع رزین در ورقه کامپوزیتی یکنواخت باشد (شکل - ۲).

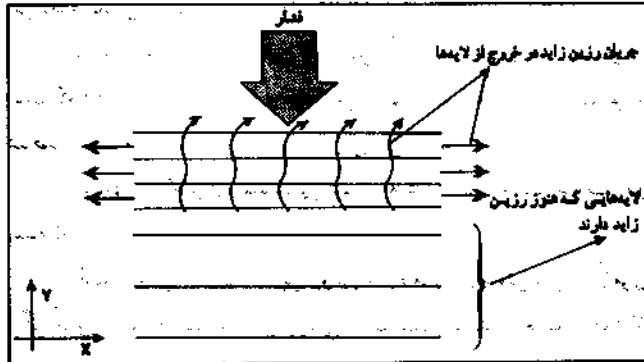

شکل - ۲: نحوه خروج رزین زاید از میان لایه های آغشته به رزین [۱].

اغلب مشاهده می شود که توزیع رزین یکنواخت نیست و در بعضی از قسمتهای آن کمودیا فراوانی رزین وجود دارد؛ همین مسئله موجب ایجاد فضای خالی (حباب) در داخل رزین می شود و به این ترتیب فراورده کیفیت نهایی خود را از دست می دهد. تهراه جلو گیری از وجود حباب هوا در یک فراورده کامپوزیتی، کنترل دقیق فرایند پخت و پلیمر شدن و تحمیل به موقع چرخه فشار می باشد زیرا فقط زمانی که رزین هنوز به صورت مایع است می توان این حبابها را با اعمال فشار ازین برداشت. شکل - ۲ ارتباط میزان میزان فشار تحمیلی و درصد حجم حبابهای هوارا نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود هرچه این فشار یکنواخت تر و مقدار آن بیشتر باشد درصد حجمی حبابها کاهش می یابد.

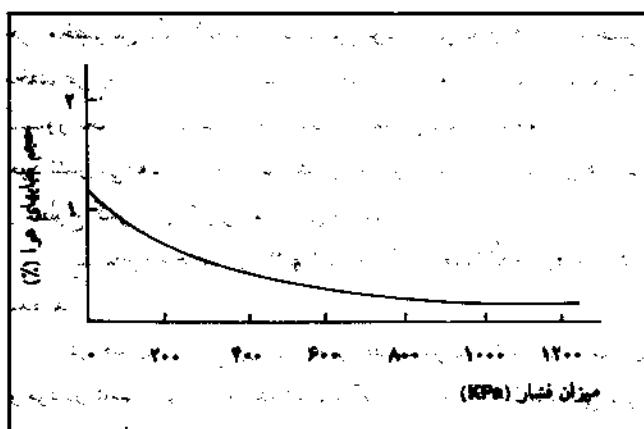

شکل - ۲: منحنی تغییرات فشار در چرخه فشار با حجم حبابهای هوار [۱].

- اشتباهاتی در عملکرد، به ویژه جا به جا کردن غیر محتاطانه سازه، تنشیهای موضعی و غیره.
- اشتباهات تکنیکی و انسانی که به ویژه در سازه‌های هوا فضایی به خاطر خرابی سیستم‌های کنترل، عملکرد نامطلوب سیستم‌های کنترل، تماس با هوا، فرودهای اضطراری و سهول انگاری در بازارسی، بروز می‌کنند.
- آثار محیطی از جمله باران، گرد و غبار، اشعه‌های یوونیده و سرانجام تماس طولانی با محیط گرم یا سرد.

قسمت عمده عیبها ناشی از سهول انگاری در طول فرایند تولید است که قبلاً به آنها اشاره شد و مهمترین آنها ایجاد حبابهای آب، هوا و عنصر ناشی از خطا در داخل سیستم رزین می‌باشد.

روشهایی که برای شناسایی عیوب به کار گرفته می‌شوند دو دسته‌اند:

(الف) روش مغرب: با این روش سازه مورد آزمایش پس از آزمون دیگر قابل استفاده نیست. این روشنی است که بساید در حسنه امکان از بکارگیری آن خودداری نمود. ولی در مواردی که سازه مورد آزمایش دیگر قابل استفاده نباشد، برای شناسایی علت نقص و عیب آن می‌توان از روش مغرب استفاده کرد.

(ب) روش غیر مغرب: با این روش می‌توان عیوب را بدون وارد آوردن هیچ گونه آسیبی به سازه شناسایی کرد. در اینجا به روش غیر مغرب اشاره می‌کنیم، زیرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. تنها بسادآوری این نکته کافی است که وقتی روش غیر مغرب کارایی مطلوب را در شناسایی عیبها نداشته باشد، ناچاراً از روش مغرب استفاده می‌کنیم. در معرفی روشهای غیر مغرب به سه نوع سازه کامپوزیتی که به طور عمدۀ در صنعت هوا فضا از آنها استفاده می‌شوند اشاره می‌کنیم که عبارت‌اند از:

- ورقه‌های کامپوزیتی که مثلاً با تکنیک لاپسازی تولید می‌شوند.
- سازه‌های ساندیجی (لانه زنبوری). این سازه‌ها نوع خاصی از کامپوزیت می‌باشند. روش ساخت آنها به این ترتیب است که ماده‌ای با جرم مخصوص پایین (که مفرز نماید می‌شود) بین دو ورقه بسا جرم مخصوص بیشتر قرار می‌گیرد. در نتیجه سازه به دست آمده دارای یک گشناور لختی بزرگ است که در نتیجه در مقابل تنش مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد. این نوع سازه‌ها در لبه‌های حمله و فراز بالهای هوایی و سطوح کنترل آن کاربرد فراوانی دارند.
- سطوح محافظ (روکشها) که معمولاً از چند لایه و ورقه تشکیل شده‌اند.

در جدول ۱ انواع روشهای غیر مغرب برای شناسایی عیهای موجود در کامپوزیت‌ها آورده شده است و گفته شده از آن یک مقایسه کلی بین روشهای گوناگون ارائه شده است. هر کدام از این روشهای برخی از خواص فیزیکی اجسام می‌باشند؛ به این صورت که هنگامی که سازه

در رابطه فوق R درصد جرمی رزین در کامپوزیت، D جرم مخصوص رزین، r درصد جرمی الایاف و d جرم مخصوص الایاف است.

ب) این روش هنگامی مناسب است که می‌خواهیم فقط درصد حجمی حبابها را تعیین کنیم و جرم مخصوص نظری اهمیت چندانی ندارد. در این روش فرمولی که مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از:

$$V = 100 - M_d \frac{r}{d_r} + \frac{R}{d_R} \quad (6)$$

که در آن M_d جرم مخصوص اندازه گیری شده، r درصد حجمی رزین، d_r درصد حجمی الایاف، d_d جرم مخصوص رزین و R جرم مخصوص الایاف در کامپوزیت است.

دقت عمل این دو روش قویاً به ابعاد حبابهای موجود و همین طور نحوه توزیع آنها بستگی دارد و هرچه حبابها کوچکتر باشند و به طور پکو اختر توزیع شده باشند صحت محاسبات بیشتر خواهد بود [3]. در طول فرایند پخت و پلیر شدن کنترل دما حائز اهمیت است، زیرا مقدار حرارت تحمیلی در این فرایند بادامای انتقال شیشه‌ای و ماسکیم دمای پخت رزین در ارتباط است. هر سیستم رزین دارای یک دمای انتقال شیشه‌ای و ماسکیم دمای پخت است. در صورتی که دمای پخت از ماسکیم دما بیشتر باشد، در رزین سوختگیهای موضعی ایجاد می‌شود و بر عکس اگر دمای پخت بسیار کمتر از ماسکیم دما باشد، پخت به طور ناقص صورت می‌گیرد [1].

سایر عیهای دیگر در کامپوزیتها به طور کلی متنظر از عیوب و نقص هر گونه تغییرات «منفی» و غیر قابل قبولی است که در رفتار یک ساختار بدیدمی‌آید. این عیهای به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- عیهای داخلی
- عیهای خارجی

عیهای در رابطه با نوع و سمعت شان می‌توانند در هر سطحی از سازه اثرهای مختلفی داشته باشند. اساساً دلایلی که باعث بروز آنها، به ویژه در سازه‌های هوا فضا می‌شوند عبارت‌اند از:

- اشتباهات در طراحی که می‌توانند به خاطر انتخاب نامناسب مواد ترکیب شوند، اتصال ضعیف بین آنها یا عدم پیش‌بینی صحیح نیروهای وارد و تنشیهای احتمالی صورت گیرند.
- اشتباهات در فازهای مختلف فرایند تولید مثلاً در لایه گذاری پلیر شدن.

- اشتباهات در محاسبه و تحلیلها که می‌توانند به دنبال اشتباهات در محاسبه استاتیکی یا دینامیکی سازه‌ها و یا در ارزیابی دوام آنها صورت گیرند.

- اشتباهات در سوار کردن قطعات مختلف که احتمالاً دارای تنشیهای پس ماند می‌باشند.

به طور کلی اگر عبیها یا چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشند، آنها را مرئی می خوانند و در صورتیکه به کمک دستگاهها و تجهیزاتی از قبیل میکروسکوپ الکترونی قابل رویت باشند آنها را نامرئی می خوانند برای مثال در شکل ۵ که عبیها بالقوه در سطوح روکش‌های رسانا و محافظه رعد و برق را شناسی می‌دهند، عبیها که در داخل روکشها قرار دارند نامرئی و بقیه مرئی می باشند.

شکل - ۵: عیوبی بالقوه در سطوح محافظ روکش‌های رسانا و محافظ ردود اولیه [4]

با شناسایی این عیها بوسیله روش‌های غیرمغرب که در جدول ۱ آمده است، ناحیه‌ای را مشخص می‌کنیم که به ناحیه تعمیر معروف است. در این ناحیه کلیه عیهای شناسایی شده قرار دارند لازم به یادآوری است که یک عیب احتمالی فقط در منطقه‌ای که ایجاد شده است محصور نمی‌ماند. مثلاً ترک‌خوردگی و شکاف که ابتدا از نقطه‌ای شروع می‌شود، به طور مسلم دامنه تأثیر آن به مرور زمان گستردتر خواهد شد و بهمین جهت آن را نمی‌توان محدود بهمان ناحیه شروع دانست. اینجاست که مسئله ناحیه تعمیر مطرح می‌شود.

در شکل - ۶ نیز عیها پدرو دسته تقسیم می شوند: عیهای داخلی (نامرثی) و عیهای خارجی و سطحی (مرنی). از شناسایی عیهای مسکن پرسیله یکی از روش‌های غیرمغرب آمده در جدول ۱ ناسیجه تعمیر را معرفی کرد.


شكل - ٦: عیوب احتمالی در ورقہ کامن زبت [4]

در جملوں ۱ این گروہ‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند: در اولین گروه بازرسی عینی با کمک تجهیزات کمکی و یا بدون تجهیزات کمکی امکان پذیر است که عمدتاً عیوب‌های خارجی (یا مرئی) را می‌توان شناسایی‌نمود. در گروه دوم که شامل آزمون‌های اشعه ایکس، مساورای صوت، رزونلکس، ترمومتر گرافیک، اندازه گیری قابلیت استقبال حسارت و خشم و باشندگی عسمانی نام دارد، امکان برخورد مطالعه قرار دارد.

در هر حال، از بحث در مورد اصول فیزیکی و چگونگی عملکرد روشهای فوق الذکر خودداری می‌کنیم و علاقمندان می‌توانند به منابع آمده در بالاترین مقاله: «جوع کنندگان» [۴۵]،

جدول ۱ اکثر عیهای ممکن را معرفی می‌کند و فقط یادآوری می‌شود که این عیهایا با طبقه‌بندی که در آغاز مقاله صورت گرفت مطابقت دارد.

بسطع کامپوزیت آسیب رسانده‌اند. به عبارت دیگر نواحی‌ای که تحت تأثیر این عیوبها قرار گرفته‌اند، کدامند.

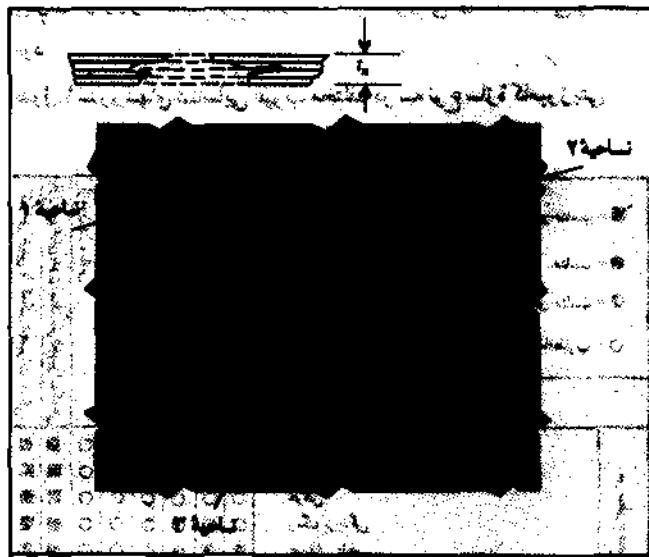

شکل - ۵: چگونگی تعیین یک عیوب و محدوده افران [۴]

در مرحله اول پارامترهای زیر را تعریف می‌کیم:
 d_1 و L_1 : طول ماقسیم هر عیوب
 A_1 و A_2 : ناحیه هر عیوب
 d_2 و d_3 : کمترین فاصله میان هر عیوب
 d_4 : مقدار نفوذ عیوب در لایه کامپوزیت

به طور دقیقت فاصله‌های d_1 ، d_2 و d_3 را می‌توان چنین توصیف کرد:
 فاصله بین A_1 و A_2 با d_1 مشخص می‌شود: $d_1 > (L_1 + L_2)$
 فاصله بین A_2 و A_3 با d_2 مشخص می‌شود: $d_2 > (L_2 + L_3)$
 فاصله بین A_1 و A_3 با d_3 مشخص می‌شود: $d_3 > (L_1 + L_3)$
 به این ترتیب سطوح آسیب دیده که در آنها هر کدام از عیوب‌ای فوق قرار دارند و آنها ۱، ۲ و ۳ نامیده ایم به طرق زیر بدست می‌آینند:

$$\begin{aligned} \text{ناحیه ۱: } & A_1 + A_2 + A_3 = \%2 \\ \text{ناحیه ۲: } & A_1 + A_2 + A_3 = \%5 \\ \text{ناحیه ۳: } & A_1 + A_2 + A_3 = \%10 \end{aligned}$$

در صدهای فوق میزان آسیب دیدگی سطح را در مورد هر کدام از سه عیوب مشخص می‌کنند. باشناسایی نواحی آسیب دیده می‌توان دریافت که سازه کامپوزیتی تا چه حد باید تعمیر و بازسازی شود.
 بعد اقتصادی و هزینه تعمیر و بازسازی سازه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به طور کلی هنگامی که عیوب‌ای که عیوب‌ای موجود در یک سازه شناسایی می‌شوند دو راه باید در نظر گرفته شود: یکی اینکه سازه را در صورت امکان تعمیر کرد و دوباره به کار برد و دوم اینکه آن را کنار گذاشت و از دیگری استفاده کرد. انتخاب یکی از در راه به نوع عیوب موجود در سازه بستگی دارد.

از طرفی دیگر در شکل - ۶ ملاحظه می‌شود که عیوب‌ای بر روی سطوح ورقه کامپوزیت می‌توانند ایجاد شوند (از جمله خراش خوردنگی و buckling) که به طور عینی قابل مشاهده‌اند که در صورت تشخیص درست و تعمیر بموضع از ورقه کامپوزیت می‌توان دوباره استفاده کرد.


و سرانجام در شکل - ۷ یک ورقه از نوع لانه زنبوری (sandwich) نشان داده شده که انواع عیوب‌ای ممکن در آن مشخص گردیده است. اشاره می‌شود که سازه ساندویچی در اینجا از ورقه‌های نازک آلومینیومی درست شده است که به شکل لانه زنبوریاند و مغز را تشکیل می‌دهند. این مغز (core) میان دو ورقه بالائی و زیری قرار گرفته است. در شکل - ۷ نواحی تعمیر نیز مشخص شده‌اند که بعد از شناسایی محدوده هر کدام از عیوب‌ای معین می‌گردد.

از مقایسه سه شکل ۵، ۶ و ۷ با یکدیگر و با کمک جدول ۱ می‌توان چنین نتیجه گرفت که به طور کلی در ارتباط با نوع سازه، اختلاف چندانی در شناسایی ناحیه تعمیر وجود ندارد و تفاوت اصلی در نوع عیوب‌ای است که در این سه سازه می‌توان شناسایی کرد.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هنگامی که یک عیوب شناسایی می‌شود، ارزیابی محدوده آن و به طور کلی ناحیه اطراف آن که تحت تأثیر عیوب می‌زبور قرار گرفته‌اند بسیار مهم است، زیرا به این ترتیب می‌توان میزان آسیب دیدگی سازه را در ارتباط با افت کارایی آن بررسی کرد. در نتیجه زمانی که صحبت از وجود یک عیوب و نقص می‌کنیم، بهتر است این نکته را مشخص کنیم که آن عیوب تا چه حد در سازه پیشرفت کرده است.

حال با یک مثال نحوه ارزیابی محدوده عیوب در یک ورقه کامپوزیتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این روش برای سایر سازه‌های کامپوزیتی که قبلاً به آنها اشاره شد نیز قابل اجراست.


در شکل - ۸ یک ورقه کامپوزیتی نشان داده شده است. حال فرض کنید که با یکی از روش‌های ذکر شده در جدول ۱، متأله نوع عیوب را شناسایی کرده‌ایم و اینکه می‌خواهیم بدانیم که این عیوب‌ای تا چه حد

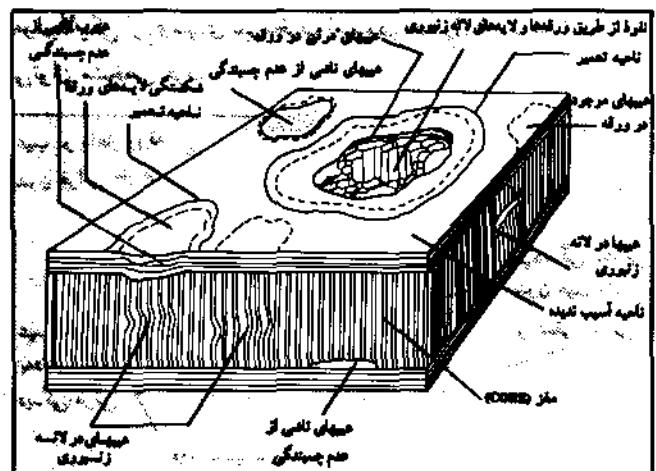


شکل - ۷: عیوب‌ای موجود در سازه ساندویچی [۴]

نتیجه گیری

بسیاری از عیوب در کامپوزیتها ناشی از بسیاری از احتیاطی در طصول فرایند تولید سازه می‌باشند معمولاً عیبهای هستند که در فرآورده‌های نهایی به ندرت می‌توان آنها را از بین برداشت. مهمترین عیبهایی که در طول فرایند تولید ایجاد می‌شوند، حبابها می‌باشند. تغییر مکان و جابجایی آنها در داخل رزین هنوز در دست مطالعه و بررسی است. با این حال، از طریق آزمایشها و محاسبات متعدد معلوم شده است که وقتی درصد حجمی این حبابها در حدود ۳٪ باشد، تحوال قابل توجهی در خواص مکانیکی کامپوزیت به وجود نمی‌آید. همان‌طور که اشاره شد، شرایط ایجاد حبابها متأسفانه کم نیستند و حتی از طریق الیاف شکسته، الیاف جایده‌جا شده، فراوانی یا کمبود رزین، رطوبت و گرماتشکیل می‌شوند. در ضمن هوا، رطوبت، آب و دیگر عناصر ناشناخته می‌توانند در آنها نقش کنند.

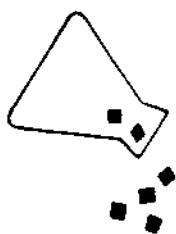

- [1] Sabbaghi Hamid, Thesis, Composite Materials Technics and Applications, 1988, Rome (Italy)
- [2] Kardos J. L., Dudukovic M. P., and Dave R., Epoxy Resins and Composites, Advances in Polymer Science, 1980
- [3] ANSI/ASTM D 2734-70, Standard Test Methods for Void Content on Reinforced Matrix
- [4] Altman und Rimmel K. H., Friedrichshafen, Scandens und Reparaturbetrachtungen für Faserverstärkte, Kunststoffstrukturen an Flugzeugen, Kunststoff, 1982
- [5] Davis H. E., Troxell G. E., Hauck G. F. W, Testing of Engineering Materials. 4th Ed., 1982
- [6] Introduction to Composite Materials, Tencomic Publishing Co., 1980, PP. 330-342
- [7] Gill, R. M. Carbon Fibers in Composites
- [8] Kelly A. and Rabotnov Yu. V, Handbook of Composites, Vol 4. "Fabrication of Composites"

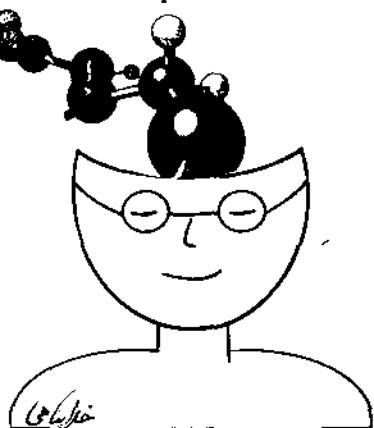

معمولًا وقتی که عیوب یا خرابی به طور عینی قابل مشاهده باشد، سازه را می‌توان بازسازی موضعی کرد. به طور مثال، می‌توان روکش محافظت را تعویض یا حبابهای سازه را با نوعی گریس پسر کرد. در صورتی که حاشیه‌های سازه ورقورقه شده باشند می‌توان با ترکیبات رزین که دارای ویسکوزیته کمتری است یک فاز بلیمر شدن موضعی ایجاد و به این ترتیب سازه را تعمیر کرد.

در بسیاری موارد بعد از شناسایی عیوب و ارزیابی شدت اثر آن، مراحل پخت و پلیمر شدن به طور موضعی بر روی سازه اعمال و به این ترتیب از تکرار این مراحل بر روی کل سازه جلوگیری می‌شود. البته یادآوری این نکته لازم است که مسلماً راه حل‌هایی از این قبیل برای همه عیهای همیشه مفید نیستند.

هنگامی که در یک سازه کامپوزیت درصد حبابهای خالی قابل توجه باشد، عملاً این سازه قابل تعمیر و استفاده نیست؛ بمویزه در شرایطی که این حبابها در داخل رزین (یا ماتریس)، باشند؛ همچنین وقتی که گروهی از الیاف در ماتریس شکسته باشند مقاومت سازه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و چنین عیوبی در کامپوزیت به هیچ وجه قابل چشمپوشی یا تعمیر نیست.

بنابراین عیهای خاصی چون درصد بالای الیاف شکسته با حباب در سازه هیچ گونه راه حل مطلوب برای تعمیر و بازسازی ندارند.

مسئله تعمیر و بازسازی یک کامپوزیت از نظر اقتصادی بسیار پر اهمیت است و قبل از انجام هر کاری در نظر گرفتن میزان هزینه این تعمیرات ضروری است. در ارتباط با نوع سازه، به طور معمول وقتی هزینه تعمیر ۶۰ درصد قیمت سازه نو باشد، این تعمیر با صرفه نیست. با این حال تصمیم در مورد تعمیر یا تعویض سازه در هر مروری متفاوت است. به هر صورت کیفیت تعمیر عیوب را به طرق زیر می‌توان بررسی کرد:

- ارزیابی و اثبات ناحیه تعمیر شده بوسیله روش غیر مخرب؛
- نمونه برداری ناحیه مورد تعمیر و ارزیابی بوسیله روش مخرب؛
- ارزیابی مدت دوام سازه که بعد از تعمیر قابل انتظار است.

با توجه به مطالعی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، اشاره می‌شود که خرابی در یک کامپوزیت و به طور کلی سرچشمه بروز آن از طرف کارخانه سازنده همیشه ذکر می‌گردد. این اطلاعات در صورت امکان آسیب‌پذیری زودرس سازه را کاهش می‌دهند.

در هر حال، برای جلوگیری از بروز عیوب می‌توان نکات زیر را رعایت کرد:

- بررسی کامل طرح سازه؛
- شناسایی محل احتمالی بروز عیوب و نوع آن قبل از ایجاد هر گونه خرابی؛
- کنترل دقیق و تعمیرات دستی؛
- جمع‌آوری اطلاعات کافی در مورد مراحل مختلف فرایند تولید [4].