

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن

Investigation of Factors Affecting the Surface Quality of Pultruded Profiles

مسعود اسفنده*، امیر مسعود رضادوست، سید علیرضا ثابت، سید محمد باقر علوی

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه کامپوزیت و چسب، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵

دریافت: ۸۰/۸/۶، پذیرش: ۸۱/۵/۷

چکیده

در فرایندهای شکل دهی کامپوزیتها، کیفیت سطح قطعه دارای اهمیت زیادی است. فرایند پولتروژن یکی از روشهای عمده تولید پیوسته قطعات کامپوزیتی با سطح مقطع ثابت است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر کیفیت سطح یک نمونه قطعه تولید شده به روش پولتروژن بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که برای قطعه با سطح مقطع گرد و از جنس الیاف شیشه و رزین پلی استر، افزایش فشار دهنی مواد درون قالب، استفاده از عوامل رهاساز سازگار با سیستم رزین و نیز نوع و درصد عامل پخت نقش تعیین کننده ای در کیفیت سطح قطعه تولید شده دارد. همچنین، سرعت کشش و نیم رخ دمایی قالب باید متناسب با فرمولیتی مورد استفاده تنظیم شوند.

واژه های کلیدی: کامپوزیت، پولتروژن، پلی استر سیر نشده، کیفیت سطح، خط سردسازی

Key Words: composite, pultrusion, unsaturated polyester, surface quality, cooling line

مقدمه

ابتدا الیاف تقویت کننده یا هرگونه شکل پیوسته ای از الیاف، مانند رشته یا پارچه، از درون قفسه های مخصوص با عبور از یک سیستم راهنما وارد یک حمام رزین شده تا آغشته شوند. در مرحله بعد الیاف دوباره در کنار هم جمع شده و به محل پیش شکل دهی وارد می شوند که الگویی از قالب اصلی را به الیاف آغشته شده می دهد. پس از آن الیاف آغشته به رزین وارد قالب می شوند.

گرما و فشار درون قالب موجب پخت رزین می شود و قطعه نهایی شکل می گیرد. این قطعه به وسیله دستگاه کشش از قالب

پولتروژن یکی از فرایندهای اقتصادی تولید انواع قطعات کامپوزیتی با سطح مقطع ثابت (پروفیل) است که طی چند سال گذشته اهمیت زیادی پیدا کرده است [۱]. بازده بالا تولید، قیمت تمام شده پایین، کیفیت بالای محصول و عدم نیاز به عملیات تکمیلی این فرایند را متداول ساخته است. این فرایند در سراسر جهان بطور عملی بکار گرفته می شود و رقابت شدیدی در عرصه تولید محصولات متفاوت و با فرمولبندیهای گوناگون وجود دارد. در شکل ۱ طرحی کلی از فرایند پولتروژن نشان داده شده است.

* مسئول مکاتبات، پیام نگار: M.Esfandeh@ipi.ac.ir



شکل ۱- نمایی از فرایند پولتروژن

آمینهای چرب و استر فسفاتهای آلی با نام تجاری MoldWiz از شرکت AxelPlast.

دستگاهها

برای بررسی شرایط پخت رزین دستگاه DSC ساخت Polymer Laboratory مدل STA۱۲۵ و برای ساخت نمونه‌ها از دستگاه پولتروژن ساخته شده در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده شد.

روشها

دستگاه پولتروژن مورد استفاده از قسمتهای زیر تشکیل شده است: قسه الیاف، حمام آغشته سازی رزین به طول ۱۵cm، قالب دو کفه‌ای به طول ۱m که دارای یک شیار مدور آب‌کرم داده شده به قطر ۱۲mm بوده و مجهز به سیستم کنترل گرمایی است، سیستم کتش تسمه‌ای و بخش برش.

در قسه الیاف، الیاف به صورت حلقه‌های بدون دوک (centerless) به تعداد کافی قرار داده می‌شوند. برای هدایت الیاف به داخل حمام رزین، حلقه‌های سرامیکی با قطر ۱۴mm در مسیر عبور آنها تعبیه شده است.

حمام رزین مجهز به غلتکهایی است که عبور الیاف را از درون رزین تضمین می‌کنند. طول حمام باید به اندازه‌ای باشد که در سرعت کتش مورد نظر فرصت آغشته‌سازی الیاف وجود داشته باشد. الیاف پس از خروج از حمام از بین دو غلتک عبور داده می‌شوند تا ضمن گرفتن رزین اضافی، از نفوذ رزین در بین الیاف اطمینان حاصل شود. شیب دهانه قالب الیاف را بتدریج در امتداد قالب جمع می‌کند و هوای محبوس در رزین و الیاف را خارج می‌سازد. در این مرحله، غالباً مقداری رزین از دهانه قالب برمی‌گردد که نشان دهنده کافی بودن رزین حمل شده به وسیله الیاف است. عملیات پخت رزین درون قالب انجام می‌گیرد و گرمای لازم به وسیله المنتهای الکتریکی فشنگی، که در طول قالب نصب شده‌اند، تأمین می‌شود. قالب دارای سه ناحیه گرمایی است که با توجه به فرمولبندی رزین تنظیم می‌شوند. قطعه پخت شده بطور پیوسته به وسیله دستگاه کتش از قالب بیرون کشیده می‌شود. قدرت گیره

بیرون کشیده می‌شود. پس از آن محصول به کمک یک سیستم برش، که ممکن است متحرک باشد، در اندازه‌های دلخواه بریده می‌شود. سرعت تولید خط پولتروژن با توجه به ساختار و شکل قطعه و نوع سیستم گرمادهی تا چند متر بر دقیقه می‌تواند تنظیم شود. این سرعت برآیند سرعت خیس شدن الیاف و سرعت پخت درون قالب است. یعنی اگر یکی از مراحل مثلاً آغشته‌سازی به کندی انجام گیرد، سرعت کلی فرایند کاهش می‌یابد، بنابراین باید طراحی قسمتها به نحوی انجام شود که در حداکثر سرعت خود بتوانند عمل کنند.

طول ماشینهای پولتروژن تا ۱۸ متر هم می‌رسد و اگرچه دستگاه به صورت یک خط پیوسته است، ولی ممکن است بین دو قسمت آن فاصله طولانی وجود داشته باشد.


خواص فیزیکی-مکانیکی قطعه تولیدی به روش پولتروژن برای بسیاری از کاربردها که از مواد کامپوزیت در آنها استفاده می‌شود (از جمله کاربرد یاد شده) کافی یا بالاتر از حد نیاز است [۲]، اما کیفیت سطح قطعه نقش تعیین کننده‌ای دارد. کیفیت ضعیف سطح قطعه، علاوه بر ایجاد حساسیت ناشی از تماس، مشکلاتی از قبیل چسبندگی به لاستیک و آسیب پذیری در برابر عوامل شیمیایی ایجاد می‌کند. بنابراین، شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ظاهری قطعه اعم از مواد اولیه و شرایط فراروش دارای اهمیت خاصی است. در واقع، انتخاب صحیح این دو عامل می‌تواند محصولی با کیفیت سطح عالی و خواص مورد نظر فراهم سازد. در این پژوهش، تأثیر عوامل فرایندی مانند سرعت کتش و دمای قالب و همچنین اثر نوع مواد اولیه (تهیه شده از بازار داخلی) بر کیفیت سطح محصول تولیدی بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش برای تولید اتبوه قطعات مورد نیاز در خط سرد سازی ترد یکی از کارخانه‌های نایرسازی بکار گرفته شده است.

تجربی

مواد

مواد مصرف شده در این پژوهش عبارتند از:

رزین پلی‌استر سیرنشده از نوع ایزوفتالیک ۷۵۱۱۲۹ از شرکت صنایع شیمیایی بوشهر، بتزوتیل پروکسید (BPO) از شرکت مرک و 1- بوتیل پریزنونات (Trigonox C) از شرکت AkzoNoble الیاف شیشه رشته‌ای از نوع E با جگالی طی ۲۴۰۰ g/km(tex) از شرکت Nittobo ژاپن، دو نوع موم پلی اتیلن با دمای ذوب ۷۰ و ۱۰۷°C و روی استئارات تهیه شده از منابع داخلی و همچنین مخلوط

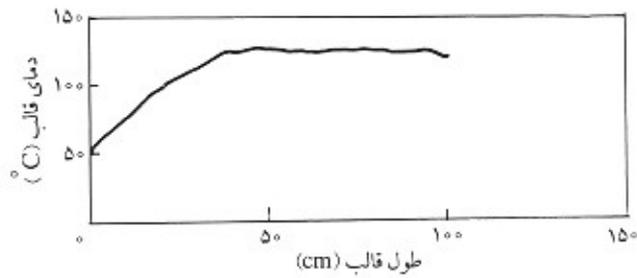

شکل ۳- نیم رخ دمایی قالب.

با توجه به دمای آغاز، ماکسیمم و پایان پیک گرماده، دمای نواحی گرمایی قالب از دهانه ورودی به ترتیب ۸۰، ۱۲۵ و ۱۲۵°C معین شد. نیم رخ دمایی قالب در شکل ۳ نشان داده شده است. سرعت کشش به گونه‌ای تنظیم شد که قطعه پس از خروج از قالب به اندازه‌ای سخت شده باشد که به هنگام عبور از گیره کشش تغییر شکل ندهد. بر این مبنای سرعت کشش ۲۵ cm/min تنظیم گردید.

نتایج و بحث

اثر مقدار الیاف در قالب

برای بررسی اثر مقدار الیاف بر کیفیت سطح قطعه، درصد وزنی الیاف در فرمولبندی تغییر داده شد. جدول ۲ فرمولبندیهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

سطح قطعه ساخته شده از فرمولبندی ۱ کاملاً ناصاف و خشن بوده و الگوی الیاف کاملاً قابل مشاهده است. همچنین، قطر قطعه

جدول ۲- فرمولبندیهای بکار گرفته شده برای بررسی اثر مقدار الیاف در قالب.

۲	۱	فرمولبندی مواد (phr)
۱۰۰	۱۰۰	رزین
۲۶۴	۱۶۴	الیاف شیشه*
۵	۵	کلسیم کربنات
۲	۲	تیتان دیوکسید
۱	۱	آغازگر
۲	۲	رها ساز

* ۱۶۴ و ۲۶۴ به ترتیب معادل ۶۰ و ۷۰ درصد وزنی است.

جدول ۱- فرمولبندی پایه مورد استفاده در تهیه نمونه‌ها.

درصد وزنی	ماده
۲۶/۵	رزین پلی استر ایزوفتالیک
۷۰	الیاف شیشه E رشته‌ای
۰/۲۵	بنزونیل پروکسید
۲/۲۵	کلسیم کربنات
۰/۵	تیتان دیوکسید
۰/۵	رها ساز داخلی


(clamping force) دستگاه کشش مورد استفاده در این پژوهش سه تن و قدرت کشش (pulling force) آن پنج تن است. در انتهای خط پولتروژن، سیستم برش قرار دارد که وظیفه برش قطعه را به طولهای مورد نظر بر عهده دارد. به منظور کارایی بهتر، لازم است تیغه برش الماسه باشد.

ساخت نمونه

در جدول ۱ فرمولبندی پایه برای تهیه قطعه میله‌ای با مقطع گرد و قطر ۱۲mm آورده شده است.

برای تهیه مخلوط رزین با استفاده از یک مخلوط‌کن پیوسته بنزونیل پروکسید در رزین حل می‌شود. پس از آن عامل رها ساز و در آخر کلسیم کربنات و تیتان دیوکسید به مخلوط اضافه می‌شود. همزدن تا حصول مخلوط یکنواخت ادامه می‌یابد. سپس، این مخلوط به حمام رزین که قبلاً الیاف شیشه به تعداد مورد نظر از آن عبور داده شده است منتقل می‌شود.

برای تعیین شرایط پخت و تنظیم دمای نواحی گرمایی قالب، از فرمولبندی رزین دارای ۱ درصد بنزونیل پروکسید، آزمون گرماسنجی پویایی تفاضلی به عمل آمد (شکل ۲).

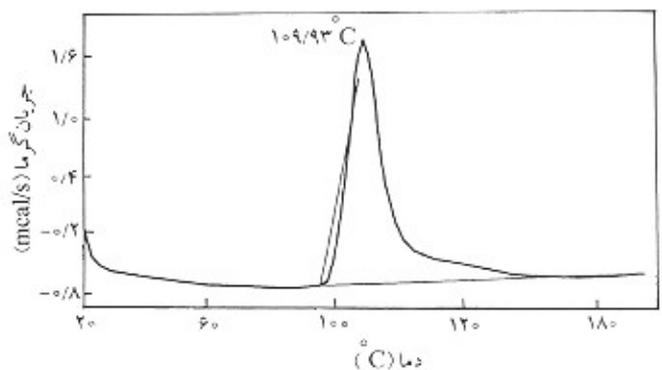

شکل ۲- نمودار DSC رزین پلی استر دارای ۱ درصد بنزونیل پروکسید.

می‌یابد. سپس، رزین با قرار گرفتن در ناحیه گرمادهی شروع به انبساط گرمایی می‌کند و ضمناً بتدریج پخت می‌شود. در این ناحیه که رزین به صورت ژل است فشار افزایش می‌یابد. نوسانات فشار مشاهده شده در ناحیه ژل ناشی از رقابت انبساط گرمایی رزین با جمع شدگی حجمی ناشی از پخت آن است [۵].

بعد از پخت رزین و شکل‌گیری قطعه، جمع شدگی حجمی از انبساط گرمایی بیشتر شده، قطعه از قالب جدا می‌شود و فشار دوباره افت می‌کند. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، بیشترین فشار مربوط به ناحیه ژل است و کیفیت سطح قطعه نیز در این ناحیه معین می‌گردد [۵، ۶].


با توجه به مطالب بالا، ناصاف بودن سطح قطعه حاصل از فرمولبندی ۱ را می‌توان ناشی از ناکافی بودن فشار در ناحیه ژل دانست. یکی از راههای حل این مشکل افزایش فشار ناحیه ژل از طریق افزایش درصد الیاف است. کیفیت خوب سطح قطعه حاصل از فرمولبندی ۲ این موضوع را تایید می‌کند.

اثر عوامل رهاساز

برای بررسی اثر مواد رهاساز از پنج نوع ماده مختلف استفاده شد که در جدول ۳ مشخصات آنها آورده شده است. در تولید محصول با رهاسازهای ارائه شده در این جدول سه پدیده مشاهده می‌شود (شکل ۶):


- قطعه از ابتدای فرایند سطح کاملاً ناصافی دارد.

- قطعه در ابتدا سطح مطلوبی دارد، ولی به مرور سطح آن

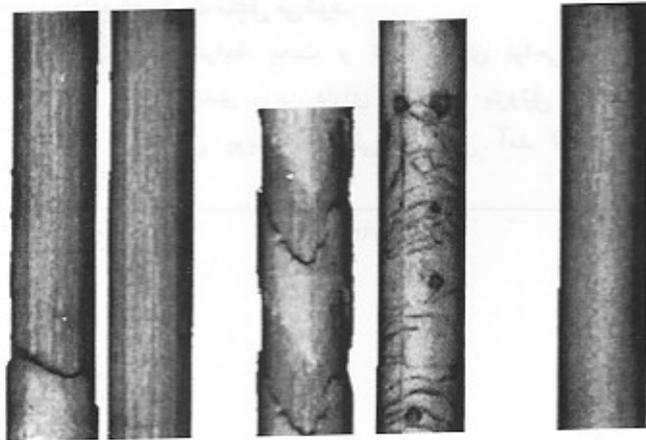

شکل ۶- سطوح مشاهده شده ناشی از بکارگیری رهاسازهای مختلف: (الف) رهاساز MoldWiz، (ب) رهاساز پلی اتیلنی و (ج) روی استئارات.

شکل ۶- سطوح مشاهده شده ناشی از بکارگیری رهاسازهای مختلف: (الف) رهاساز MoldWiz، (ب) رهاساز پلی اتیلنی و (ج) روی استئارات.

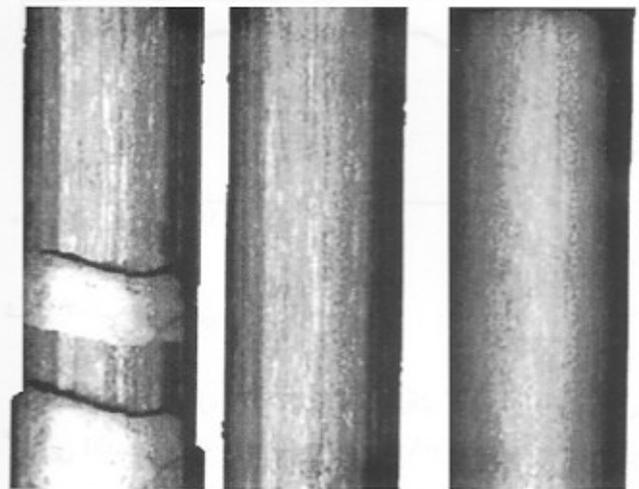


شکل ۴- اثر مقدار الیاف بر کیفیت سطح و قطر میله پولتروود شده.

اندکی کمتر از قطر موردنظر است. برای رفع این نقایص فرمولبندی ۲ که در آن مقدار الیاف ۱۰ درصد وزنی بیشتر بود تهیه شد، سطح قطعه حاصل به دلیل افزایش فشردگی مواد درون قالب، کیفیت مطلوبی داشت (شکل ۴).

باید در نظر داشت که از جمله عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعه، فشار درون قالب است. با توجه به اینکه قطعه به هنگام عبور از طول قالب دارای سه فاز مایع، ژل و جامد است [۳، ۴]، فشار درون قالب در این سه ناحیه متفاوت است. شکل ۵ نمایی از نیم رخ فشار درون یک قالب را نشان می‌دهد [۵].

در ناحیه اول که رزین به صورت مایع است، فشار مشاهده شده مربوط به جریان برگشتی رزین در دهانه شیبدار قالب و مقاومت الیاف در برابر موازی شدن (collimation) است. بعد از عبور الیاف آغشته شده به رزین از دهانه شیبدار قالب، فشار دوباره کاهش

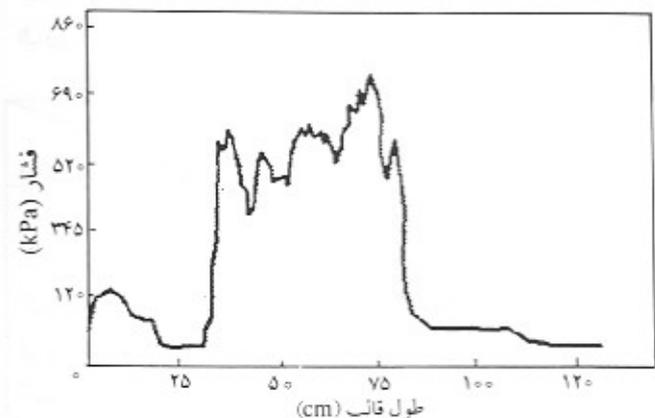

شکل ۵- نمایی از نیم رخ فشار درون یک قالب [۵].

ردیف	نوع عامل رها ساز	شکل فیزیکی	دمای ذوب (°C)	خانواده شیمیایی
۱	موم PE	پولکی	۶۰ - ۹۰	پلی اولفینها
۲	موم PE	پودر	۱۰۷	پلی اولفینها
۳	روی استئارات	پودر	۱۲۰	نمک اسید چرب
۴	MoldWiz	مایع	-	مخلوط آمینهای چرب و استر فسفاتهای آلی

ناصاف و خشن می شود.

- قطعه در تمامی طول فرایند سطح مطلوبی دارد.

از میان عوامل رها ساز استفاده شده، MoldWiz بهترین نتیجه را نشان می دهد.

توضیح آنکه، یک رها ساز مناسب باید بطور یکنواخت در فرمولبندی پخش شود، با آن مخلوط پایدار تشکیل دهد و قبل از شروع پخت به روی سطح قطعه مهاجرت کند. این بدان معناست که عامل رها ساز به هنگام اختلاط باید با رزین سازگار باشد، ولی با افزایش گرما و نزدیک به دمای پخت سازگاری آن کاهش یابد و به سطح قطعه مهاجرت کند [۵]. بدیهی است که در صورت جامد بودن عامل رها ساز، دمای ذوب آن باید پایینتر از دمای شروع پخت رزین باشد. به دلیل آنکه رها ساز MoldWiz از ویژگیهای یاد شده برخوردار است، در طول فرایند، قطعه با سطح مطلوب حاصل می گردد (شکل ۶ الف).

مواد رها ساز ردیفهای ۱ و ۲ جدول ۳ سازگاری فیزیکی مناسبی با رزین ندارند و به دلیل تجمع در سطح حمام رزین، بتدریج از فرمولبندی حذف می شوند. از این رو، قطعه ای که در ابتدای فرایند از قالب بیرون می آید به دلیل غنی بودن فرمولبندی رزین از رها ساز، سطح مناسبی دارد، ولی با گذشت زمان به علت مصرف سریع رها ساز و کمبود آن در فرمولبندی، قطعه به قالب می چسبد و سطحی


ناصاف پیدا می کند (شکل ۶ ب). علاوه بر این، رها ساز ردیف ۲ دارای دمای ذوب بالاتر از دمای شروع پخت رزین است و امکان مهاجرت مؤثر رها ساز به سطح قطعه وجود ندارد. در نتیجه، سطح قطعه از همان ابتدا ناصاف و خشن بوده و الگوی ایاف کاملاً مشخص است. این مشکل در خصوص رها ساز ردیف ۳ نیز مشهود است (شکل ۶ ج).

اثر عامل پخت


برای مطالعه اثر نوع عامل پخت، از دو سیستم بنزوئیل پروکسید (BPO) و ۱- بوتیل پربنزوات (Trigonox C) که دماهای فعال شدن متفاوتی دارند، استفاده شد. برای تعیین دمای نواحی گرمایی قالب از آزمون گرماسنجی پوشی تفاضلی استفاده شد که نمودارهای مربوط به ترتیب در شکلهای ۲ و ۷ آورده شده است.

همانند سیستم بنزوئیل پروکسید، که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، برای سیستم ۱- بوتیل پربنزوات نیز با استفاده از گرما سنجی پوشی (شکل ۷) دمای نواحی مختلف قالب از دهانه ورودی، به ترتیب برابر ۸۰، ۱۲۵ و ۱۳۵°C تنظیم شد.


برای مطالعه اثر مقدار عامل پخت بر زمان پخت رزین، از بنزوئیل پروکسید در مقادیر وزنی ۰/۵، ۱ و ۲ درصد استفاده شد.

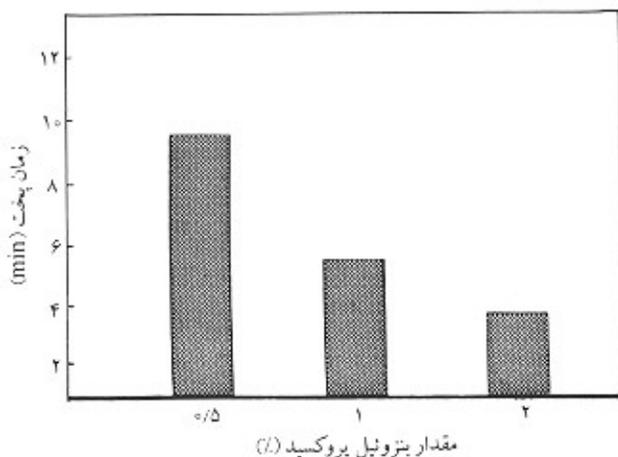

شکل ۸- اثر مقدار بنزوئیل پروکسید بر زمان پخت پلی استر.

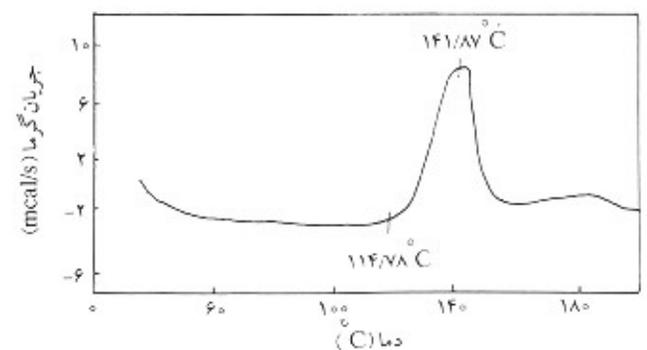

شکل ۷- نمودار DSC رزین پلی استر دارای ۲ درصد ۱- بوتیل پربنزوات.

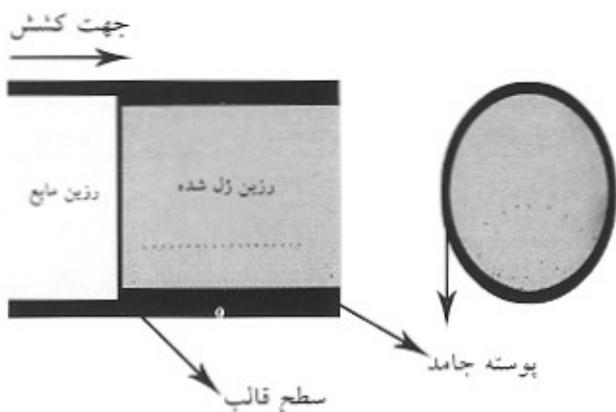


شکل ۱۰- تشکیل پوسته پخت شده در قالب در اثر پخت غیر یکنواخت سطح و مغزه قطعه.

البته، از آنجا که در این فرایند، به محض جامد شدن قطعه می توان آن را از قالب بیرون کشید و امکان ادامه پخت در بیرون قالب نیز وجود دارد، زمان بدست آمده به روش ذکر شده (۱۰) بیشتر از زمان لازم برای جامد شدن قطعه در قالب پولتروژن است. بطور تجربی مشاهده شده است که زمان لازم برای جامد شدن قطعه در قالب پولتروژن تقریباً ۳۰ درصد کمتر از ۱۰ است.

در خصوص عامل پخت ۱- بوتیل پریتروات، دلیل محدودیت ناشی از دمای جوش استیرین (145°C) و با در نظر گرفتن گرمای واکنش، دمای قالب الزاماً 135°C تنظیم شد. با این شرایط و در حداقل سرعت کشش قابل قبول (15 cm/min) نیز قطعه با کیفیت سطح مطلوب بدست نیامد. در واقع، قطعه تولیدی پس از خروج از قالب هنوز بقدر کافی پخت نشده و استیرین واکنش نداده است، که در این هنگام بر اثر گرمای واکنش و حذف فشار قالب به دمای جوش می رسد، با خروج از قطعه موجب ایجاد نقص در آن می شود (شکل ۹ ج). در مجموع می توان گفت که ۱- بوتیل پریتروات به تنهایی عامل پخت مناسبی برای فرایند پولتروژن محسوب نمی شود. یکی دیگر از نکات مهمی که در انتخاب سیستم پخت باید به آن دقت داشت، که البته متغیرهای فراورش مانند سرعت کشش و دمای قالب نیز در آن مؤثرند، مسئله پخت یکنواخت درون قطعه است. در غیر این صورت پدیده پخت پوسته ای در آن اتفاق می افتد که در بخش زیر به آن اشاره می شود.

اثر سرعت کشش و محدوده دمایی قالب

سرعت کشش یا توجه به اثری که بر عملکرد عامل پخت و رهاساز دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر، سرعت کشش یا توجه به این عوامل تعیین می شود. به عنوان مثال، به هنگام استفاده از یک سیستم پخت مشخص، سرعت خط تا زمانی می تواند

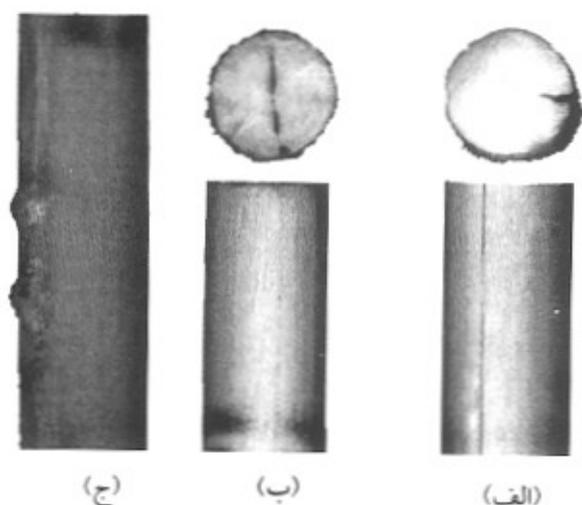

شکل ۹- سطوح مشاهده شده حاصل از بکارگیری دو آغازگر: (الف) ۱ درصد BPO با سرعت کشش بالاتر از 25 cm/min ، (ب) ۲ درصد BPO با سرعت کشش 25 cm/min و (ج) ۱- بوتیل پریتروات.

بدین منظور مقدار مشخصی از رزین در لوله شیشه ای (هم قطر با حفره قالب) ریخته شد و لوله درون حمام روغن با دمای 125°C قرار گرفت. به منظور بررسی پخت رزین از یک همزن که زبانه آن حرکت نوسانی طولی انجام می داد، استفاده شد. مدت زمان پخت (۱۰)، فاصله زمانی ورود نمونه به حمام تا توقف حرکت همزن در اثر پخت رزین در نظر گرفته شد. در این حالت سطح رزین نیز کاملاً سخت شده بود. در شکل ۸ نمودار زمان پخت بر حسب درصد بوتیل پروکسید نشان داده شده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، رزین دارای ۰/۵ درصد پروکسید طی ۹ دقیقه پخت می شود. این مدت برای فرایند پولتروژن زمانی طولانی محسوب می گردد. از طرفی، استفاده از سرعت کششی که زمان اقامت کافی (۹ دقیقه) را برای پخت قطعه در داخل قالب فراهم نکند، منجر به ترک خوردگی سطح قطعه در اثر انبساط گرمایی ناشی از واکنشهای اولیه پخت می شود (شکل ۹ الف).

با افزایش مقدار پروکسید به ۱ درصد، زمان پخت تا ۵ دقیقه کاهش می یابد که زمان نسبتاً مطلوبی است.

استفاده از ۲ درصد پروکسید باعث می شود رزین در مدت ۳ دقیقه پخت شود، ولی مقدار گرمای واکنش به قدری زیاد است که باعث جوشیدن استیرین موجود در رزین و ترک خوردگی در ناحیه مغزه قطعه می شود (شکل ۹ ب).

- نوع و میزان عامل پخت کیفیت سطح قطعه را متأثر می‌کند. در این مورد، استفاده از بتروئیل پروکسید به میزان ۱ درصد بهترین نتیجه را می‌دهد.

- سرعت کشش و نیم رخ دمایی قالب باید با توجه به عامل پخت و رها ساز مورد استفاده معین گردد.



شکل ۱۱- پدیده پخت پوسته‌ای ناشی از پخت غیریکنواخت قطعه درون قالب.

مراجع

1. Zainal Abidin A. "High Speed Pultrusion of Epoxy Composites" PhD Thesis, UMIST, UK, 1996.
- ۲- نقشه‌های فنی خط سرد سازی ترد مجتمع لاستیک کرمان.
3. Sharma D., McCarty T. A., Roux J.A., and Vaughan J.G., "Fluid Mechanics Analysis of a Two-dimensional Pultrusion Die Inlet" *Polym. Eng. & Sci.*; 38, 1611-22, 1998.
4. Hunter G. A.; Pultruding Epoxy Resin; 43rd Annual Conference, Composites Institute, SPI, 1988.
5. Gutowski T.G.; *Advanced Composites Manufacturing*; John Wiley & Sons, Chapter 7, 1997.
6. Starr T. F.; *Pultrusion for Engineers*; CRC, Chapter 4, 2000.
۷. مسعود اسفنده و همکاران، "گزارش پروژه تولید میله‌های پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه به روش پولتروژن" پژوهشگاه پلیمر ایران، ۱۳۸۰.

بیشتر شود که پخت رزین درون قالب انجام شود. در غیر این صورت، قطعه خروجی از قالب دارای سطحی ترک خورده یا دارای قطرات پخت نشده رزین است (شکل ۹ الف و ج). بطور کلی، سرعت خط مناسب در فرایند پولتروژن برای هر فرمولبندی مشخص، بالاترین سرعتی است که در آن قطعه حاصل از فرایند کیفیت سطح مناسبی داشته باشد.

انتخاب صحیح محدوده دمایی قالب نیز دارای اهمیت بسیار است. اگر دمای قالب پایتتر از حد لازم باشد، نقایص مربوط به پخت ناکافی رزین ظاهر می‌شوند و اگر بالاتر از مقدار لازم باشد، گرمای واکنش می‌تواند سبب ایجاد ترک در مغزه قطعه شود (شکل ۹ ب). همچنین، تنظیم محدوده‌های دمایی باید به نحوی باشد که مغزه قطعه به هنگام رسیدن به ناحیه شروع پخت به اندازه کافی گرم شده باشد. در غیر این صورت، سطح قطعه که در تماس با قالب است بسرعت پخت می‌شود و پوسته‌ای جامد تشکیل می‌دهد، درحالی که قسمت درونی قطعه هنوز به قدر کافی پخت نشده است (شکل ۱۰) [۷].

کشش قطعه در این حالت باعث می‌شود که قسمت مغزه از پوسته پخت شده جدا شده و قطعه خارج شده از قالب سطحی بسیار ناهموار و قطری بسیار کمتر از قطر قالب داشته باشد. در این حالت، غالباً پوسته درون قالب باقی می‌ماند (شکل ۱۱).

نتیجه گیری

- با افزایش درصد الیاف از ۱۶۴ به ۲۶۴ phr، فشردگی مواد درون قالب زیاد می‌شود و قطعه با کیفیت سطح مطلوب بدست می‌آید.

- عامل رها ساز باید قبل از پخت رزین با آن سازگار بوده و با قرار گرفتن در دمای پخت به سطح قطعه مهاجرت کند. از میان رها سازهای بکار گرفته شده، رها ساز بر پایه مخلوط آمینهای چرب و استر فسفاتهای آلی با نام تجاری MoldWiz بهترین نتیجه را می‌دهد.